

**TiX500, TiX501, TiX520,  
TiX560, TiX580**  
Expert Series Thermal Imagers

**Gebruiksaanwijzing**



## **BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID**

Fluke garandeert voor elk van haar producten, dat het bij normaal gebruik en onderhoud vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De garantieperiode bedraagt 2 jaar en gaat in op de datum van verzending. De garantie op onderdelen en op de reparatie en het onderhoud van producten geldt 90 dagen. Deze garantie geldt alleen voor de eerste koper of de eindgebruiker die het product heeft aangeschaft bij een door Fluke erkend wederverkoper, en is niet van toepassing op zekeringen, wegwerpbatterijen of enig ander product dat, naar de mening van Fluke, verkeerd gebruikt, gewijzigd, verwaarloosd of verontreinigd is, of beschadigd is door een ongeluk of door abnormale bedienings- of behandelingsomstandigheden. Fluke garandeert dat de software gedurende 90 dagen in hoofdzaak in overeenstemming met de functionele specificaties zal functioneren en dat de software op de juiste wijze op niet-defecte dragers is vastgelegd. Fluke garandeert niet dat de software vrij is van fouten of zonder onderbreking werkt.

Door Fluke erkende wederverkopers verstrekken deze garantie uitsluitend aan eindgebruikers op nieuwe en ongebruikte producten, maar ze zijn niet gemachtigd om deze garantie namens Fluke uit te breiden of te wijzigen. Garantieservice is uitsluitend beschikbaar als het product is aangeschaft via een door Fluke erkend verkooppunt of wanneer de koper de toepasbare internationale prijs heeft betaald. Fluke behoudt zich het recht voor de koper de invoerkosten voor de reparatie-/vervangingsonderdelen in rekening te brengen als het product in een ander land dan het land van aankoop ter reparatie wordt aangeboden.

De garantieverplichting van Fluke beperkt zich, naar goedgevoelen van Fluke, tot het terugbetalen van de aankoopprijs, het kosteloos repareren of vervangen van een defect product dat binnen de garantieperiode aan een door Fluke erkend service-centrum wordt geretourneerd.

Voor garantieservice vraagt u bij het dichtstbijzijnde door Fluke erkende service-centrum om een retourautorisatienummer en stuurt u het product vervolgens samen met een beschrijving van het probleem franco en met de verzekering vooruitbetaald (FOB bestemming) naar dat centrum. Fluke is niet aansprakelijk voor beschadiging die tijdens het vervoer wordt opgelopen. Nadat het product is gerepareerd op grond van de garantie, zal het aan de koper worden geretourneerd met vervoerkosten vooruitbetaald (FOB bestemming). Als Fluke van oordeel is dat het defect is veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd gebruik, verontreiniging, wijziging, ongeluk of abnormale bedienings- of behandelingsomstandigheden, met inbegrip van overspanningsdefecten die te wijten zijn aan gebruik buiten de opgegeven nominale waarden voor het product of buiten de normale slijtage van de mechanische componenten, zal Fluke een prijsopgave van de reparatiekosten opstellen en niet zonder toestemming aan de werkzaamheden beginnen. Na de reparatie zal het product aan de koper worden geretourneerd met vervoerkosten vooruitbetaald en zullen de reparatie- en retourkosten (FOB afzender) aan de koper in rekening worden gebracht.

**DEZE GARANTIE IS HET ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAAL VAN DE KOPER EN VERVANGT ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. FLUKE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIJ VAN VERLIES VAN GEGEVENS, VOORTVLOEIENDE UIT WELKE OORZAAK OF THEORIE DAN OOK.**

Aangezien in bepaalde landen of staten de beperking van de geldigheidsduur van een stilzwijgende garantie of de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet is toegestaan, is het mogelijk dat de beperkingen en uitsluitingen van deze garantie niet van toepassing zijn op elke koper. Wanneer een van de voorwaarden van deze garantie door een bevoegde rechtbank of een andere bevoegde beleidsvormer ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, heeft dit geen consequenties voor de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere voorwaarde van deze garantie

Fluke Corporation  
P.O. Box 9090  
Everett, WA 98206-9090  
U.S.A.

Fluke Europe B.V.  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands

ООО «Флюк СИИЭС»  
125167, г. Москва,  
Ленинградский проспект дом 37,  
корпус 9, подъезд 4, 1 этаж

# Inhoudsopgave

Titel	Pagina
Inleiding .....	1
Contact opnemen met Fluke.....	1
Veiligheidsinformatie.....	2
Productkenmerken.....	5
Kenmerken .....	5
Bedieningselementen.....	7
Touchscreen.....	10
Bedieningspaneel.....	11
Basisbediening .....	11
De Imager in- en uitschakelen.....	11
Focus.....	12
Beeld vastleggen.....	12
Beeld opslaan.....	12
Menu's .....	13
Menu Meting.....	14
Niveau/bereik .....	16
Emissiviteit instellen .....	17
Spotmarkeringen.....	18
Spotkader.....	18
Menu Beeld .....	20
Beeldverbetering .....	23
Afstand .....	25
Menu Camera.....	26
LaserSharp Auto Focus-systeem.....	28
Video .....	29
Wireless connectiviteit.....	30
Fluke Connect wireless systeem .....	32
Fluke Connect-app.....	32
Fluke Connect-instrumenten .....	32
Menu Geheugen.....	33
Beeld weergeven .....	34
Beeld bewerken .....	34

Beeld wissen .....	36
Menu Instellingen .....	37
Bestandsindeling.....	38
Datum .....	39
Tijd .....	39
SmartView-software .....	39
SmartView-software downloaden.....	40
Firmware downloaden .....	40
De radio inschakelen.....	40
Streamen van video (weergave op afstand).....	41
Live streamen naar een pc.....	41
Live streamen met Fluke Connect-software.....	42
Live streamen naar een HDMI-apparaat.....	42
Bediening op afstand van de Imager .....	43
Accessoires .....	44
Optionele lenzen .....	45
Nekriem.....	46
Onderhoud.....	46
Product reinigen .....	47
Batterijonderhoud .....	47
Batterijen opladen .....	48
Batterijlaadstation voor twee batterijen .....	48
AC-netvoedingsaansluiting op de Imager .....	48
Optionele 12V-aanstekerlader .....	49
Gegevens radiofrequentie .....	49
Algemene specificaties.....	49
Gedetailleerde specificaties.....	51

## ***Inleiding***

De Expert Series Thermal Imagers TiX500, TiX501, TiX520, TiX560 en TiX580 van Fluke (het product of de Imager) zijn handheld warmtebeeldcamera's (thermografische camera's, infraroodcamera's) voor gebruik in veel uiteenlopende toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld het opsporen van problemen in apparatuur, preventief en voorspellend onderhoud, gebouwdiagnose en onderzoek en ontwikkeling.

De Imager geeft warmtebeelden weer op een goed afleesbare LCD-touchscreen van industriële kwaliteit. De Imager kan beelden opslaan in het interne geheugen, op een verwijderbare geheugenkaart of op een USB-opslagapparaat. Opgeslagen beelden en gegevens die zijn opgeslagen in het interne geheugen of op de geheugenkaart, kunnen via een directe USB-aansluiting naar de pc worden overgedragen of wireless naar een pc of mobiel apparaat worden gezonden.

De Imager bevat SmartView™-software. SmartView is een professioneel, high-performance softwarepakket voor hoogwaardige analyse en rapportage. De Imager werkt met de Fluke Connect®-app op mobiele apparaten.

De Imager krijgt zijn vermogen van een robuuste, slimme, oplaadbare lithium-ionbatterij. Rechtstreekse netvoeding is beschikbaar via de meegeleverde netvoedingsadapter.

## ***Contact opnemen met Fluke***

Neem contact op met Fluke via een van onderstaande telefoonnummers:

- VS: 1-800-760-4523
- Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Europa: +31 402-675-200
- Japan: +81-3-6714-3114
- Singapore: +65-6799-5566
- Vanuit andere landen: +1-425-446-5500

U kunt ook de website van Fluke bezoeken op [www.fluke.com](http://www.fluke.com).

Registreer dit product op <http://register.fluke.com> of [www.fluke.com/productinfo](http://www.fluke.com/productinfo).

Ga om de laatste aanvullingen van de handleiding te bekijken, af te drukken of te downloaden naar <http://www.fluke.com/fluke/nl/nl/support/manuals>.

Ga om een gedrukte handleiding aan te vragen naar [www.fluke.com/productinfo](http://www.fluke.com/productinfo).

## Veiligheidsinformatie

**Waarschuwing** geeft omstandigheden en procedures aan die gevaar opleveren voor de gebruiker. **Let op** wijst op omstandigheden en procedures die het product of de te testen apparatuur kunnen beschadigen.

### Waarschuwing

Om een mogelijke elektrische schok, brand of letsel te voorkomen en om het product veilig te gebruiken:

- Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Lees alle instructies zorgvuldig.
- Wijzig het product niet en gebruik het uitsluitend volgens de voorschriften, want anders is de beveiliging van het product mogelijk niet langer voldoende.
- Vervang de batterijen wanneer de batterij-indicator aangeeft dat ze bijna leeg zijn, om onjuiste metingen te voorkomen.
- Gebruik het product alleen als het correct werkt.
- Gebruik het product niet als het gewijzigd of beschadigd is.
- Zorg dat het product niet meer door iemand kan worden gebruikt als het beschadigd is.
- Zie de informatie over emissiviteit voor werkelijke temperatuurwaarden. Reflecterende objecten leiden tot metingen van temperatuurwaarden die lager zijn dan de werkelijke temperatuur. Deze objecten kunnen brandwonden veroorzaken.
- Batterijen en batterijsets uit de buurt van hitte of vuur houden. Niet in zonlicht plaatsen.
- Batterijen en batterijsets niet demonteren of pletten.
- Wanneer het product gedurende een lange periode niet zal worden gebruikt, verwijder dan de batterijen om batterijlekkage en schade aan het product te voorkomen.
- Sluit de batterijlader aan op een stopcontact voor de lader.

- **Gebruik uitsluitend door Fluke goedgekeurde voedingsadapters voor het opladen van de batterij.**
- **Houd batterijen en batterijsets schoon en droog. Maak verontreinigde aansluitingen schoon met een droge, schone doek.**
- **Batterijen bevatten gevaarlijke chemische stoffen die brandwonden of explosies kunnen veroorzaken. Bij contact met chemische stoffen, reinigen met water en een arts raadplegen.**
- **De batterij niet demonteren.**
- **Bij lekkage van de batterij, het product eerst repareren vóór gebruik.**
- **Gebruik uitsluitend de externe netspanningsadapter die met het product is meegeleverd.**
- **Steek geen metalen voorwerpen in aansluitingen.**
- **Gebruik uitsluitend voorgeschreven reserveonderdelen.**
- **Laat het product uitsluitend repareren door een erkende monteur.**
- **Verwijder de batterijen wanneer het product gedurende een lange periode niet zal worden gebruikt of wanneer het bij temperaturen boven 50 °C wordt opgeslagen. Als de batterijen niet worden verwijderd, kan het product door batterijlekkage beschadigd raken.**
- **Koppel de batterijlader los en verplaats het product of de batterij naar een koele, niet-ontvlambare locatie wanneer de oplaadbare batterij warm (>50 °C) wordt tijdens het opladen.**
- **Vervang de oplaadbare batterij na 5 jaar normaal gebruik of na 2 jaar intensief gebruik. Onder normaal gebruik wordt twee keer opladen per week verstaan. Onder intensief gebruik wordt dagelijks volledig ontladen en opladen verstaan.**
- **Sluit de batterijklemmen niet op elkaar aan (kortsluiting).**
- **Batterijen of batterijsets niet bewaren in een opbergruimte waar de klemmen kunnen worden kortgesloten.**
- **Kijk niet in de laser. Richt de laser niet direct, of indirect via reflecterende oppervlakken, op personen of dieren.**
- **Kijk niet rechtstreeks in de laser bij optische apparatuur (zoals verrekijkers, telescopen en microscopen). Optische apparatuur kan mogelijk de laser focussen, wat gevaarlijk is voor de ogen.**








- Het product niet openen. De laserstraal is gevaarlijk voor de ogen. Laat het product uitsluitend repareren door een erkende werkplaats.
- Gebruik geen laserbril als veiligheidsbril. Laserbrillen worden gebruikt om de laser beter te kunnen zien bij helder licht.
- Gebruik het product niet voor medische toepassingen. Het product is uitsluitend bedoeld voor het controleren van apparatuur en mag nooit worden gebruikt voor het diagnosticeren of behandelen van patiënten of voor andere toepassingen waarbij sprake is van contact met een patiënt.

 Let op

**Opslag of voortdurend gebruik van de Imager bij extreme omgevingstemperaturen kan leiden tot een tijdelijke onderbreking van de werking. Als dit gebeurt, moet u de Imager laten stabiliseren (afkoelen of opwarmen) voordat het gebruik kan worden voortgezet.**

Tabel 1 bevat een lijst met de pictogrammen die op de Imager en in deze handleiding kunnen worden gebruikt.

**Tabel 1. Pictogrammen**

Pictogram	Beschrijving
	Raadpleeg de gebruikersdocumentatie.
	WAARSCHUWING. GEVAAR.
	WAARSCHUWING. GEVAARLIJKE SPANNING. Gevaar van elektrische schok.
	WAARSCHUWING. LASERSTRALING. Gevaar van oogletsel.
	Aangesloten op netvoeding. Batterij verwijderd.
	Batterijstatus. Batterij wordt opgeladen (voortgang wordt weergegeven door de balkjes).
	Aan/uit
	Conform richtlijnen van de Europese Unie.
	Gecertificeerd door CSA Group conform Noord-Amerikaanse veiligheidsnormen.
	Conform relevante Australische veiligheids- en EMC-normen.
	Voldoet aan de relevante EMC-normen van Zuid-Korea.
	Voldoet aan de Appliance Efficiency Regulation (regelgeving inzake de efficiëntie van apparatuur, California Code of Regulations, titel 20, hoofdstukken 1601 t/m 1608) voor kleine batterijlaadsystemen.



Tabel 1. Pictogrammen (vervolg)

Pictogram	Beschrijving
	Japan Quality Association
	Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Niet met gewoon vast afval wegwerpen. Gebruikte batterijen moeten volgens de plaatselijke regelgeving worden verwerkt door een erkend recyclingbedrijf of een bedrijf dat gevaarlijke stoffen afvoert. Neem contact op met een erkend Fluke-servicecentrum voor informatie betreffende recycling.
	Dit product voldoet aan de merktekenvereisten van de AEEA-richtlijn. Het aangebrachte merkteken duidt erop dat dit elektrische/elektronische product niet met het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Productcategorie: Met betrekking tot de apparatuurtypen van bijlage I van de AEEA-richtlijn, valt dit product onder categorie 9, 'meet- en controle-instrumenten'. Werp dit product niet met gewoon ongescheiden afval weg.
	Geeft een laser van klasse 2 aan. KIJK NIET IN DE STRAAL De volgende tekst kan bij het symbool op het label van het product vermeld staan: "IEC/EN 60825-1:2014. Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice 50, dated June 24, 2007." (IEC/EN 60825-1. Voldoet aan 21 CFR 1040.10 en 1040.11 met uitzondering van afwijkingen conform Laserkennisgeving nr. 50, gedateerd 24 juni 2007.)" Bovendien geeft het volgende patroon op het label de golflengte en het optische vermogen aan: $\lambda = xxxnm$ , $x.xxW$ .

## Productkenmerken

In de handleiding staan de functies van de verschillende modellen beschreven. Omdat modellen verschillende functies hebben, zal niet alle informatie in de handleiding van toepassing zijn op uw Imager. Gebruik tabel 2 om de functies van uw Imager te bepalen.

## Kenmerken

Tabel 2 bevat een overzicht van de functies en kenmerken van de Imager.

Tabel 2. Kenmerken

Kenmerk	TiX500	TiX501	TiX520	TiX560	TiX580
<b>Focus/beeldverbetering</b>					
Geavanceerd systeem voor handmatig scherpstellen	●	●	●	●	●
LaserSharp™ Auto Focus-systeem	●	●	●	●	●
Filtermodus			●	●	●
MultiSharp™ Focus				●	●
SuperResolution™				●	●


Tabel 2. Kenmerken

Kenmerk	TiX500	TiX501	TiX520	TiX560	TiX580
<b>Digitale zoom</b>					
2X	●	●	●	●	●
4X	●		●	●	●
8X				●	●
<b>IR-Fusion™-technologie</b>					
Zichtbaar (visueel)	●	●	●		●
Beeld-in-beeld (PIP, Picture-in-Picture)	●	●	●	●	●
Volledig IR Autoblend™ (vooraf ingestelde percentageselectie)	●		●		
Autoblend™ (continu variabel, 100% visueel beeld mogelijk)		●	●	●	●
<b>Aantekeningen bij beelden</b>					
IR-PhotoNotes™	●	●	●	●	●
Audio (spraak)	●	●	●	●	●
Geschreven tekst	●	●	●	●	●
<b>Automatisch vastleggen</b>					
<b>Wireless connectiviteit</b>					
WiFi™	●	●	●	●	●
Bluetooth™	●	●	●	●	●
Fluke Connect™	●	●	●	●	●
<b>HDMI™-connectiviteit</b>					
<b>SmartView-software</b>					
Video streamen (weergave op afstand)	●	●	●	●	●
Bediening op afstand van de Imager			●	●	●

## Bedieningselementen

Tabel 3 toont de aansluitingen van de Imager.


Tabel 3. Aansluitingen

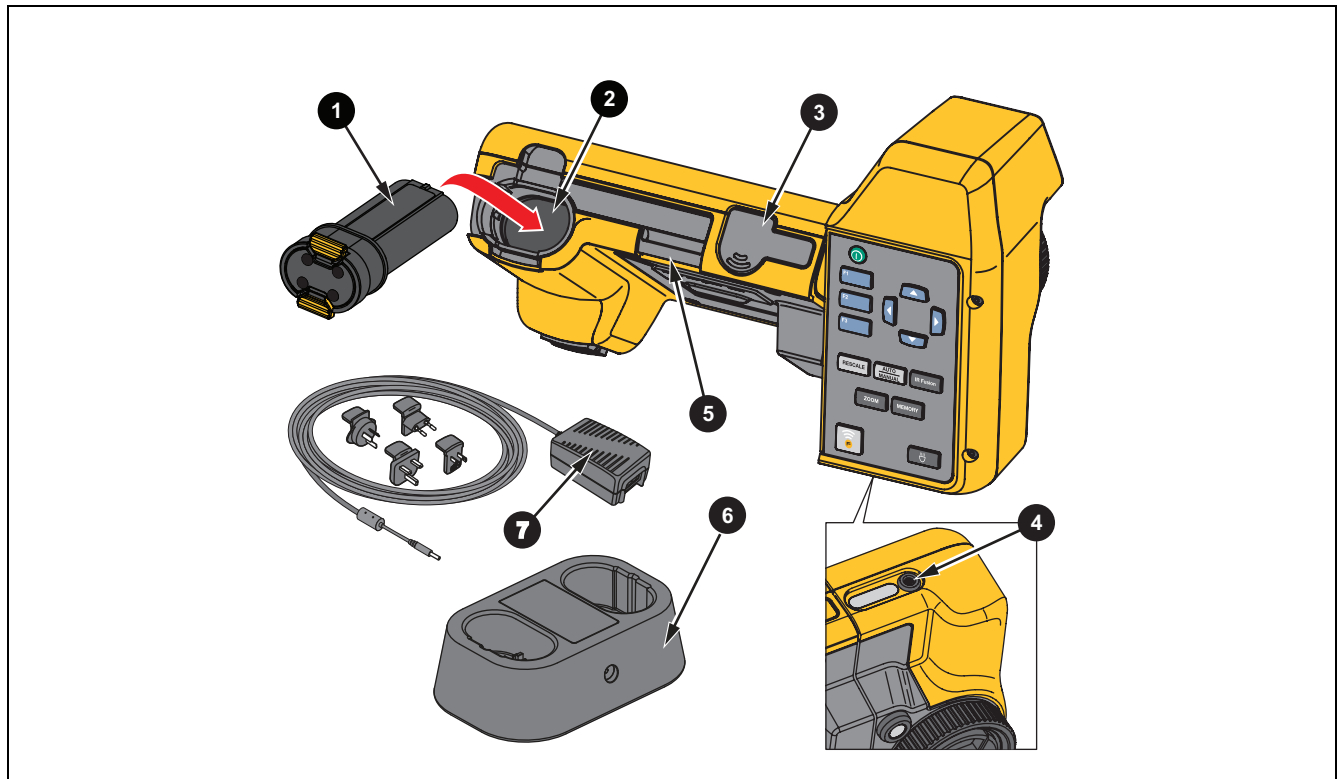

Item	Beschrijving	Item	Beschrijving
1	Slimme lithium-ionbatterij	5	Anker voor nekriem
2	Poort voor slimme batterij	6	Batterijlaadstation voor 2 batterijen
3	Sleuf voor micro-SD-geheugenkaart	7	AC-netvoeding met universele adapters
4	Statiefbevestiging		

Tabel 4 toont de voorzijde van het product.


**Tabel 4. Voorzijde**

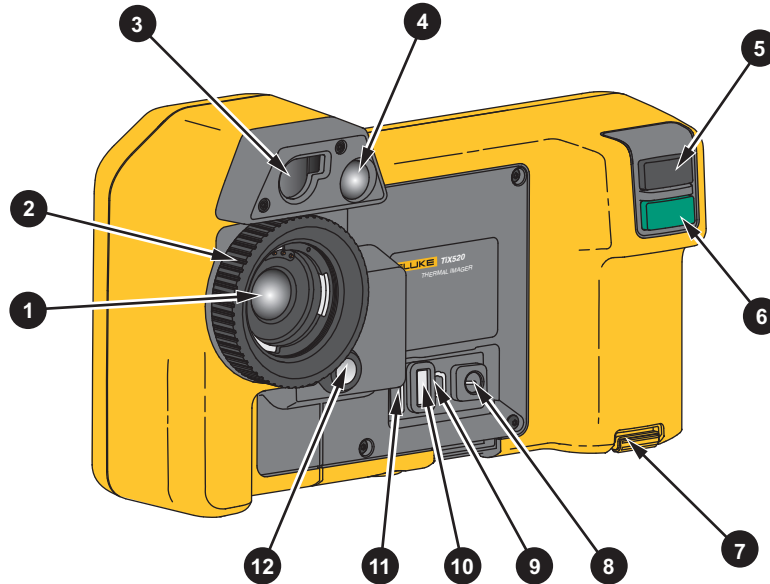

Item	Beschrijving	Item	Beschrijving
1	Warmtebeeldcameralens	7	Anker voor draagriem
2	Bedieningselement voor handmatig scherpstellen	8	Ingang voor netvoedingsadapter/lader
3	Laserstraal/afstandszoeker	9	USB-kabelaansluiting
4	Cameralens voor zichtbaar licht	10	Aansluiting USB-opslagapparaat
5	Toets voor lasergestuurde afstandszoeker	11	HDMI-aansluiting
6	Toets voor vastleggen van beelden	12	LED-(zak)lamp

Tabel 5 toont de achterzijde van het product.

**Tabel 5. Terug**

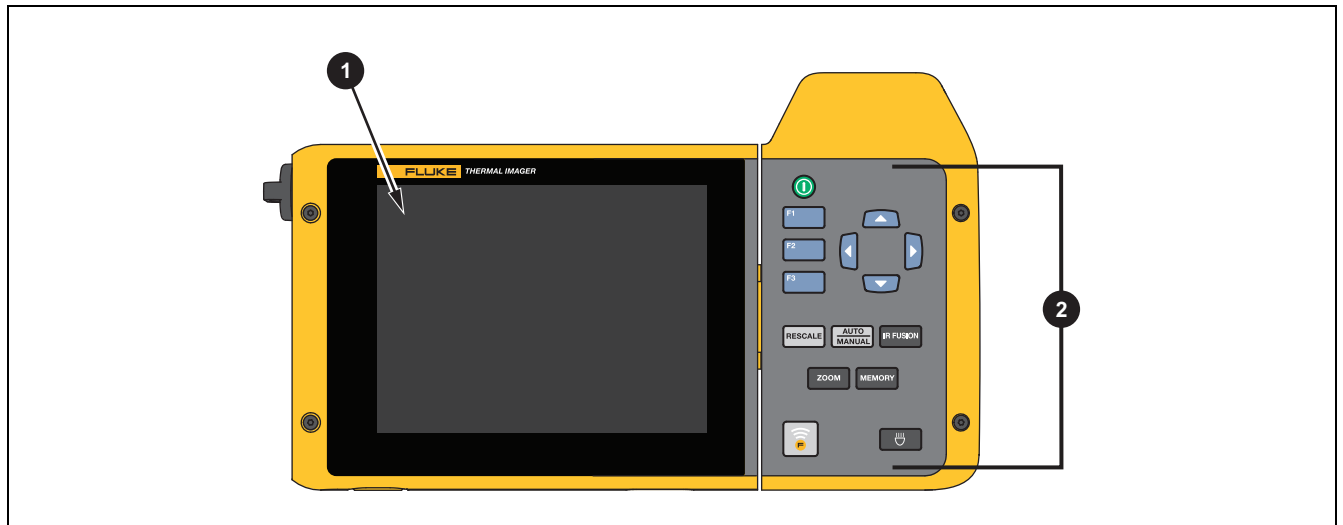


Item	Beschrijving	Item	Beschrijving
1	LCD-touchscreen (display)	2	Bedieningspaneel

## Touchscreen

Met de touchscreen kunt u snel naar de meest gebruikte instellingen gaan. Om parameters te wijzigen of functies en opties te selecteren, drukt u op een vlak op het display.

De touchscreen heeft een schermlicht, zodat u ook in slecht verlichte ruimten kunt werken. Tabel 6 toont de plaats van elk aanraakvlak. Tik, wanneer u zich niet in een menu bevindt, tweemaal op het display om een beeld vast te leggen.

**Tabel 6. Aanraakvlakken**

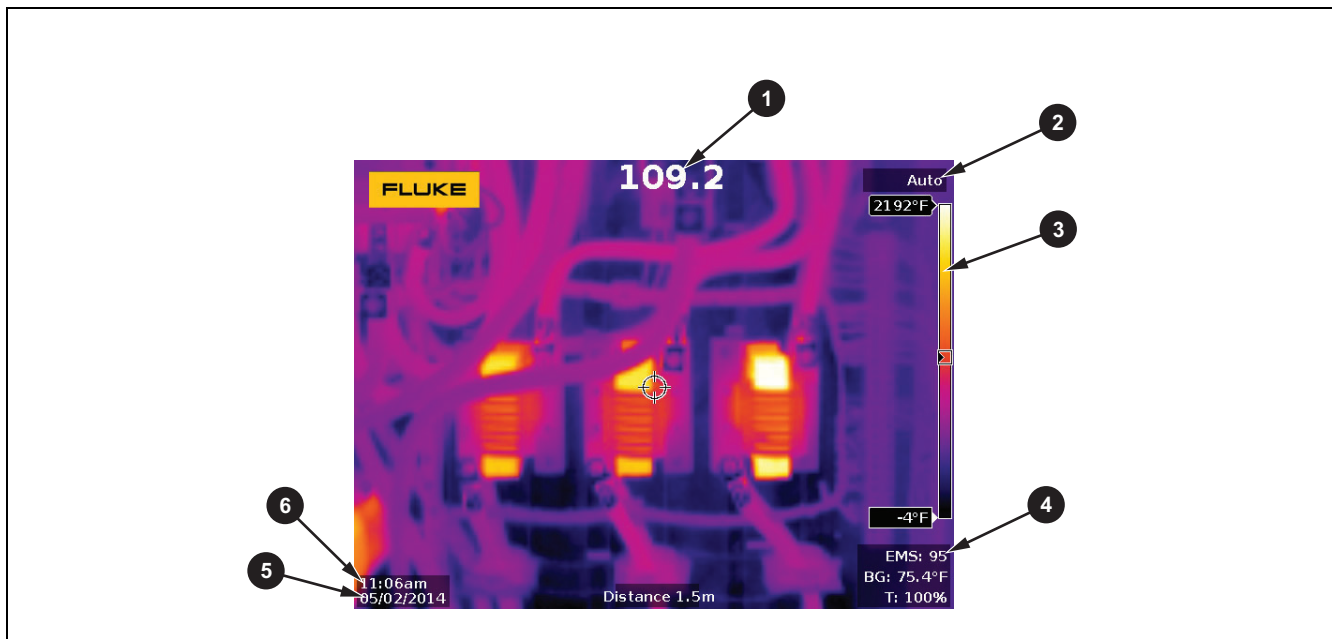










Item	Beschrijving	Item	Beschrijving
1	Opent het menu Temperatuureenheid	4	Opent het menu Meting
2	Activeert/deactiveert handmatige/automatische niveau- en bereikinstelling	5	Opent het menu Datum
3	Opent het menu Palet	6	Opent het menu Tijd

## Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel wordt gebruikt voor het wijzigen van parameters of het selecteren van functies en opties. Tabel 7 geeft een overzicht van de functies van de toetsen op het bedieningspaneel.

Tabel 7. Bedieningspaneel

Toets	Beschrijving
	Druk hierop om in/uit te schakelen.
	Druk in een submenu hierop om de wijziging te accepteren en terug te keren naar de live-weergave.
	Druk hierop om het primaire menu te openen. Druk in een submenu hierop om de wijziging te accepteren en terug te keren naar het vorige menu.
	Druk in een submenu hierop om de wijziging te annuleren en terug te keren naar de live-weergave
	Druk hierop om de cursor te verplaatsen en een optie te selecteren. Druk in live handmatige modus hierop om het niveau en het bereik in te stellen.
	Druk hierop om het menu IR-Fusion te openen
	Druk hierop om te schakelen tussen handmatige/automatische niveau- en bereikinstelling.
	Druk hierop om het interne beeldgeheugen te openen
	Druk hierop om de LED-(zak)lamp in te schakelen
	Druk hierop om in/uit te zoomen
	Druk hierop om het menu Fluke Connect te openen
	Druk hierop om automatisch de schaal van het niveau en het meetbereik van objecten in het thermische zichtveld aan te passen. Gebruik deze functie om de Imager in een semiautomatische modus te gebruiken wanneer handmatige fijnafstemming van niveau en bereik niet nodig is.

## Basisbediening

### De Imager in- en uitschakelen

Voordat u de Imager voor de eerste keer gebruikt, moet u de batterij minimaal twee en een half uur opladen. Zie *Batterijen opladen*.

Om de Imager in- of uit te schakelen, houdt u  gedurende 2 seconden ingedrukt.

Gebruik de functies voor energiebesparing en automatische uitschakeling om de gebruiks- en levensduur van de batterij te maximaliseren. Zie tabel 14 voor meer informatie over het instellen van deze functies.

### Opmerking

*Alle Thermal Imagers moeten voldoende opwarmtijd krijgen voor nauwkeurige temperatuurmetingen en de beste beeldkwaliteit. De opwarmtijd is afhankelijk van het model en de omgevingsomstandigheden. Hoewel de meeste Imagers na 3 minuten à 5 minuten volledig zijn opgewarmd, is het altijd het beste om minimaal 10 minuten te wachten als de meest nauwkeurige meetkwaliteit belangrijk is voor uw toepassing. Wanneer u een Imager verplaatst tussen omgevingen met grote temperatuurverschillen, kan meer afstellingstijd nodig zijn.*

## Focus

Een correcte focus zorgt ervoor dat de infraroodenergie goed op de pixels van de detector wordt gericht. Zonder een correcte focus kan het warmtebeeld vaag zijn en kunnen de radiometrische gegevens onnauwkeurig zijn. Infraroodbeelden die uit focus zijn, zijn vaak onbruikbaar of van weinig waarde.

Om scherp te stellen met het geavanceerde handmatige scherpstelsysteem, draait u aan het bedieningselement voor handmatig scherpstellen tot het te inspecteren object volledig scherp is. Gebruik het geavanceerde handmatige scherpstelsysteem om het LaserSharp Auto Focus-systeem te onderdrukken. Zie *LaserSharp Auto Focus-systeem*.

## Beeld vastleggen

Een beeld vastleggen:

1. Stel scherp op een object.
2. Druk op de toets voor het **vastleggen van beelden** en laat hem weer los om het beeld vast te leggen en te bevriezen.

Het beeld bevindt zich in de geheugenbuffer en u kunt het beeld opslaan of bewerken. Zie *Beeld bewerken* voor het bewerken van een beeld.

Afhankelijk van de geselecteerde instellingen voor de bestandsindeling geeft de Imager het vastgelegde beeld en een menubalk weer. De menubalk toont de beschikbare opties.

### Opmerking

*Met MultiSharp Focus legt u beelden vast en bevriest u ze. Zie MultiSharp Focus.*

## Beeld opslaan

Een beeld opslaan als een gegevensbestand:



1. Een beeld vastleggen.  
Het beeld bevindt zich in de geheugenbuffer en u kunt het beeld opslaan of bewerken.
2. Druk op **F1** om het beeld op te slaan als een bestand en terug te keren naar de live-weergave.



## Menu's

Gebruik de menu's om instellingen te wijzigen en weer te geven.

Instellingen wijzigen:

1. Druk op / om een optie te selecteren.
2. Druk op **F1** om de optie in te stellen.

Het primaire, secundaire en optiemenu sluiten 10 seconden nadat voor het laatst op een functietoets is gedrukt. Het optieselectiemenu blijft geopend tot u een selectie maakt, een menuniveau hoger gaat of de actie annuleert.

Tabel 8 vermeldt de secundaire menu's.

**Tabel 8. Primair menu**

Secundair menu	Beschrijving
<b>Meting</b>	Instellen van het berekenen en weergeven van radiometrische temperatuurmeetgegevens met betrekking tot de warmtebeelden.
<b>Beeld</b>	Instellen van functies die worden gebruikt om infraroodbeelden weer te geven op het display en in sommige opgeslagen beeld- en videobestanden.
<b>Camera</b>	Instellen van opties voor secundaire camerafuncties.
<b>Geheugen</b>	Selecteer dit menu om vastgelegde beelden en video's weer te geven en te verwijderen.
<b>Fluke Connect</b>	Selecteer dit menu om de Imager te koppelen aan de Fluke Connect-app op een mobiel apparaat of aan andere Fluke Connect-instrumenten. <i>Opmerking</i> <i>Het Fluke Connect-systeem is niet in alle landen beschikbaar.</i>
<b>Instellingen</b>	Wijzigen van gebruikersvoorkeuren en weergeven informatie over de Imager.

## Menu Meting

Tabel 9 vermeldt de opties in het menu Metingen.

**Tabel 9. Menu Meting**

Menu opties	Optie	Beschrijving
<b>Bereik</b>	<opties>	Selecteer het temperatuurbereik uit een van de voorinstelde meetbereiken of een volautomatisch bereik.
<b>Niveau/bereik instellen</b>	<b>Autom.</b>	Stelt het niveau/bereik in op automatische of handmatige instelling.
	<b>Handm.</b>	
	<b>Niveau/bereik instellen</b>	Met Niveau/bereik ingesteld op <b>Handm</b> verandert dit het niveau/bereik. Zie <i>Niveau/bereik</i> .
<b>Lijntemp.</b>	<opties>	Schakelt Lijntemp. in/uit.
<b>Emissiviteit</b>	<b>Getal afstellen</b>	Hiermee stelt u een aangepaste emissiviteitswaarde in wanneer een waarde uit de standaard emissiviteitstabel niet geschikt is voor de meting. Zie <i>Emissiviteit instellen</i> .
	<b>Tabel selecteren</b>	Selecteer een emissiviteitswaarde uit een lijst met veelgebruikte materialen. Zie <i>Emissiviteit instellen</i> .
<b>Achtergrond</b>	<opties>	Verandert de achtergrondtemperatuur om de gereflecteerde achtergrondtemperatuur te compenseren. Zeer warme of zeer koude objecten kunnen de ogenschijnlijke temperatuur en meetnauwkeurigheid van het object beïnvloeden, met name als de emissiviteit van het oppervlak laag is. Past de gereflecteerde achtergrondtemperatuur aan om de meetnauwkeurigheid te verbeteren.  <i>Opmerking</i> <i>Als Weergave is ingesteld op <b>Alle weergeven</b>, wordt de achtergrondtemperatuur op het display weergegeven als <b>BG = xx.x</b>.</i>


Tabel 9. Menu Meting (vervolg)

Menu opties	Optie	Beschrijving
<b>Transmissie</b>	<opties>	<p>Verandert het transmissiepercentage van het infrarood-doorlatende venster (IR-venster).</p> <p>Bij het uitvoeren van infraroodinspecties door IR-vensters kan niet alle infraroodenergie die door het object wordt uitgezonden, door het optische materiaal van het venster geleid worden. Als u het transmissiepercentage van het venster kent, pas dan het transmissiepercentage in de Imager of in de SmartView-software aan om de nauwkeurigheid van de meting te verbeteren.</p> <p style="text-align: center;"><i>Opmerking</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Als Weergave is ingesteld op <b>Alle weergeven</b>, wordt de transmissiecorrectie op het display weergegeven als <b>t = xxx%</b>.</i></p>
	<b>Warm</b>	Selecteer deze optie om de warm- of koudindicator op het display te bekijken en in of uit te schakelen.
<b>Spot-temp.</b>	<b>Koud</b>	De spot-temperaturen zijn drijvende HOOG/LAAG-temperatuurindicatoren, die over het display bewegen als de temperatuurmetingen van het beeld fluctueren.
	<b>Alle uit</b>	Schakelt spotmarkeringen met vaste temperatuur uit.
<b>Spotmarkeringen</b>	<opties>	Selecteert het aantal spotmarkeringen met vaste temperatuur dat moet worden gebruikt om een gebied te markeren voordat u een beeld vastlegt. Zie <i>Spotmarkeringen</i> .
	<b>Aan</b>	Schakelt een temperatuurmetingszone (kader) in/uit die op een object wordt gecentreerd.
<b>Spotkader</b>	<b>Uit</b>	Schakelt een temperatuurmetingszone (kader) in/uit die op een object wordt gecentreerd.
	<b>Grootte instellen</b>	Als het spotkader is ingesteld op <b>Aan</b> , verandert dit de grootte van het spotkader. Zie <i>Spotkader</i> .
	<b>Positie instellen</b>	Als het spotkader is ingesteld op <b>Aan</b> , verandert dit de positie van het spotkader. Zie <i>Spotkader</i> .

## Niveau/bereik

Het niveau en bereik zijn waarden binnen het totale bereik van temperaturen dat is ingesteld in **Bereik**. Niveau is het temperatuurniveau dat wordt weergegeven binnen het totale bereik van temperaturen. Bereik is het bereik van temperaturen dat kan worden weergegeven binnen het totale bereik van temperaturen. Zie tabel 10.



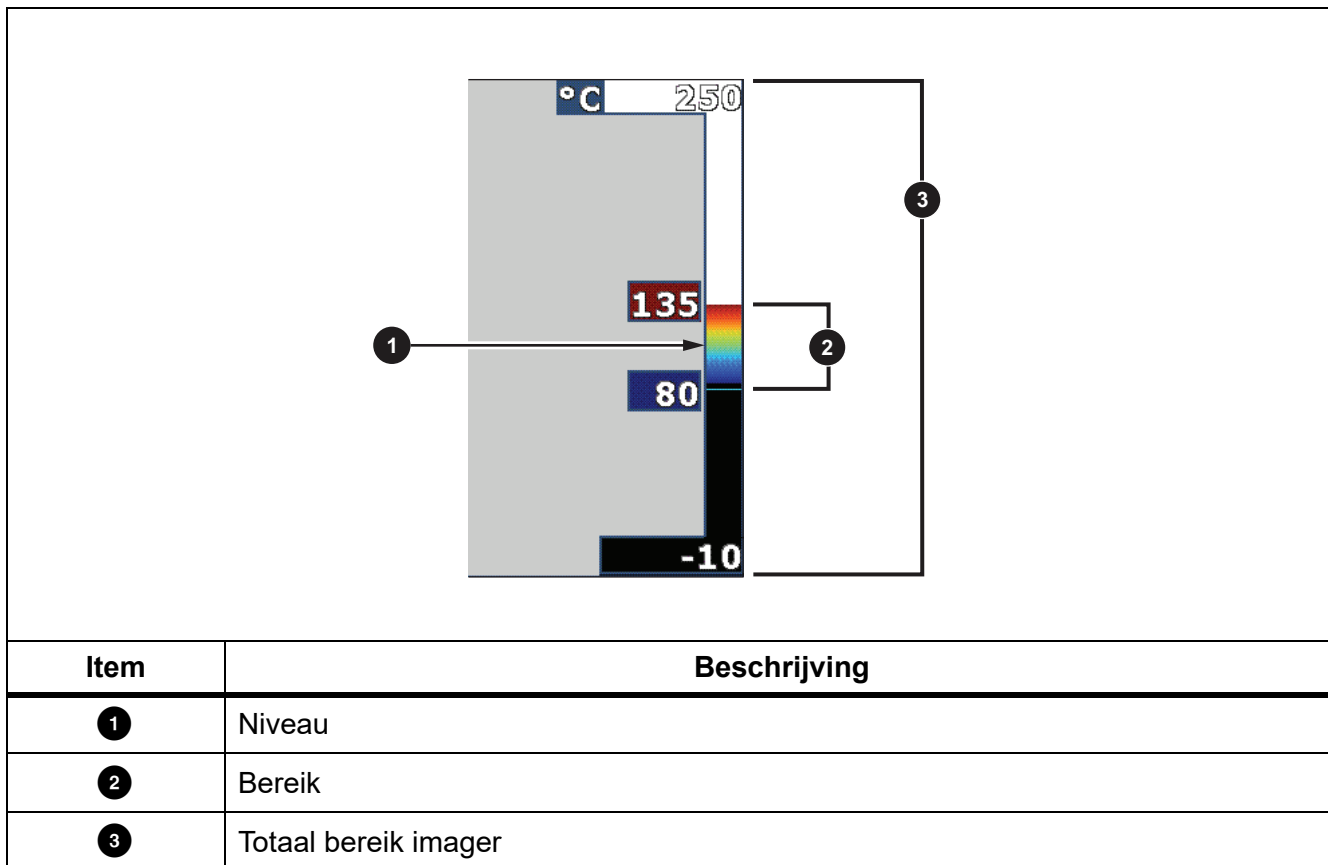

Tabel 10. Instellingen voor niveau en meetbereik



In de automatische niveau-/bereikmodus stelt de Imager **Niveau/bereik** in op basis van de temperaturen die zijn ingesteld in **Bereik**.

Wanneer het **Bereik** van de Imager is ingesteld op een van de vooraf ingestelde meetbereiken en **Niveau/bereik** is ingesteld op **Handm.**, verplaatst de instelling van het niveau het thermische meetbereik omhoog of omlaag binnen het totale temperatuurbereik.

Niveau/bereik wijzigen:

1. Selecteer **Meting > Niveau/bereik > Handm..**
2. **Niveau/bereik** instellen.
3. Druk op:
  -  om het temperatuurbereik te verkleinen.
  -  om het temperatuurbereik te vergroten.
  - Druk op  om het bereik naar een hoger temperatuurniveau te verplaatsen.
  - Druk op  om het bereik naar een lager temperatuurniveau te verplaatsen.

De schaal langs de rechterzijde van het display laat zien hoe het thermische meetbereik groter of kleiner wordt en toont het bereik terwijl het zich verplaatst door de verschillende niveaus binnen het totale bereik. Zie tabel 10.

Zie *Gedetailleerde specificaties* voor meer informatie over het minimale meetbereik.

#### Opmerking

*De Imager start altijd op in dezelfde niveau-/bereikmodus (automatisch of handmatig) als waarin de Imager werd uitgeschakeld.*

### Emissiviteit instellen

Alle objecten stralen infrarode energie uit. De werkelijke oppervlaktetemperatuur en emissiviteit van het meetobject beïnvloeden de hoeveelheid uitgestraalde energie. De Imager neemt de infrarode energie van het oppervlak van het object waar en gebruikt de gegevens om een geschatte temperatuurwaarde te berekenen. Veelvoorkomende materialen zoals hout, water, huid, doek en gelakte oppervlakken, waaronder metalen oppervlakken, stralen energie goed uit en hebben een hoge stralingsfactor van  $\geq 90\%$  (of 0,90). De Imager meet temperaturen nauwkeurig van objecten met een hoge emissiviteit.

Glanzende oppervlakken of ongelakte metalen stralen energie niet goed uit en hebben een lage stralingsfactor van  $< 0,60$ . Om ervoor te zorgen dat de Imager een nauwkeurigere schatting van de werkelijke temperatuur van objecten met een lage emissiviteit maakt, dient u de instelling van de emissiviteit te wijzigen.

#### **Waarschuwing**

**Raadpleeg de informatie over emissiviteit voor werkelijke temperaturen om persoonlijk letsel te voorkomen. Reflecterende objecten leiden tot metingen van temperatuurwaarden die lager zijn dan de werkelijke temperatuur. Deze objecten kunnen brandwonden veroorzaken.**

Stel de emissiviteit rechtstreeks in als een waarde, of maak voor sommige veelgebruikte materialen een keuze uit een lijst met emissiviteitswaarden. Als de emissiviteitswaarde  $< 0,60$  is, wordt er een waarschuwing op het display weergegeven.

### Opmerking

*Bij oppervlakken met een emissiviteit van  $<0,60$  is het lastig om werkelijke temperaturen betrouwbaar en consistent te bepalen. Hoe lager de emissiviteit, hoe groter de kans op fouten wanneer de Imager de temperatuurmeetwaarde berekent, omdat meer energie die de camera bereikt, wordt gespecificeerd als achtergrondtemperatuur. Dit is zelfs het geval wanneer aanpassingen aan de emissiviteit en de gereflecteerde achtergrond op de juiste manier zijn uitgevoerd.*

### Spotmarkeringen




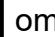
Gebruik vaste spotmarkeringen om een gebied op het display te markeren voordat u een beeld opslaat.

Een markering instellen:

1. Selecteer **Meting > Markeringen**.
2. Selecteer een optie.
3. Druk op **F1** om de markeringsoptie in te stellen en naar het scherm 'Markering verplaatsen' te gaan.

Op het display wordt het pictogram Markering verplaatsen weergegeven en de labels van de functietoetsen veranderen in **Klaar**, **Volg.**, en **Annul.**

De positie van de markering op het display wijzigen:

1. Druk op     om de locatie van de markering op het beeld te verplaatsen.
2. Druk op **F2** om de volgende markering te selecteren.
3. Herhaal dit voor de overige markeringen.
4. Druk op **F1** wanneer u klaar bent.

### Spotkader

Gebruik de spotkaderfunctie om een temperatuurmetingszone (kader) aan te passen om deze op het meetobject te centreren. Deze zone wordt uitgebreid of verkleind naar verschillende niveaus binnen het infraroodbeeld. Deze zone laat een geschat maximum (MAX.), gemiddelde (GEM.) en minimum (MIN.) zien voor de temperatuurmeting in dat gebied.

### Opmerking


*Bij gebruik van het spotkader worden het niveau en meetbereik van de Imager aangepast aan de thermische scène binnen het spotkader.*

De grootte van het spotkader selecteren als het spotkader is ingesteld op **Aan**:

1. Selecteer **Meting > Spotkader > Grootte instellen**.
2. Druk op:
  -  om de verticale grootte van het spotkader te verkleinen.
  -  om de verticale grootte van het spotkader te vergroten.
  -  om de horizontale grootte van het spotkader te verkleinen.
  -  om de horizontale grootte van het spotkader te vergroten.

Wanneer u tevreden bent met de grootte van het spotkader, drukt u op **F1** om de wijziging toe te passen en de menu's af te sluiten, of drukt u op **F2** om de wijziging toe te passen en terug te keren naar het vorige menu.

De positie van het spotkader selecteren als het spotkader is ingesteld op **Aan**:

1. Selecteer **Meting > Spotkader > Positie instellen**.
2. Druk op     om de locatie van het spotkader op het beeld te verplaatsen.
3. Wanneer u tevreden bent met de positie van het spotkader, drukt u op **F1** om de wijziging toe te passen en de menu's af te sluiten, of drukt u op **F2** om de wijziging toe te passen en terug te keren naar het vorige menu.

## Menu Beeld

Tabel 11 vermeldt de opties in het menu Beeld.

**Tabel 11. Menu Beeld**

Menu opties	Optie	Beschrijving
<b>Palet</b>	<b>Standaard</b>	Selecteer als palet Standaard of Ultra-Contrast. De standaardpaletten zorgen voor een gelijkmatige, lineaire presentatie van kleuren voor de beste presentatie van details.
	<b>Ultra Contrast™</b>	De ultra-contrast-paletten zorgen voor een gewogen presentatie van kleuren. Ultra Contrast-paletten werken het best in situaties met hoog thermisch contrast voor extra kleurcontrast tussen hoge temperaturen en lage temperaturen. <i>Zie Gedetailleerde specificaties.</i>
	<b>Palet inst.</b>	Wijzigt de paletkleur.
	<b>Verzadigingskleuren</b>	Schakelt Verzadigingskleuren in/uit. Wanneer Verzadigingskleuren is ingeschakeld, kunt u de verzadigingskleuren instellen om te gebruiken.
<b>IR-Fusion</b>	<opties>	Selecteer deze optie om de IR-Fusion-modus in te stellen. <i>Zie Gedetailleerde specificaties</i> voor beschikbare modi op basis van het model Imager. De Imager legt bij elk infraroodbeeld automatisch een visueel beeld vast om te laten zien waar een potentieel probleem zich kan bevinden.  <i>Opmerking</i> <i>Het visuele beeld en het infraroodbeeld kunnen worden aangepast of gescheiden in SmartView- en Fluke Connect-software wanneer u de .is2- of .is3-bestandsindeling gebruikt. Zie Bestandsindeling.</i>



Tabel 11. Menu Beeld (vervolg)

Menu opties	Optie	Beschrijving
Kleuralarm	<b>Alarm hoog uitschakelen</b>	Schakelt het kleuralarm voor hoge temperaturen uit. Het kleuralarm voor hoge temperaturen toont een volledig visueel beeld en geeft alleen infraroodinformatie voor objecten of gebieden met een hogere temperatuur dan het ingestelde temperatuurniveau.
	<b>Alarm laag uitschakelen</b>	Schakelt het kleuralarm voor lage temperaturen (of dauwpunt) uit. Het kleuralarm voor lage temperaturen toont een volledig visueel beeld en geeft alleen infraroodinformatie voor objecten of gebieden met een lagere temperatuur dan het ingestelde temperatuurniveau.
	<b>Alarm hoog instellen</b>	Hiermee stelt u het hoge temperatuurniveau in. Vereist dat Alarm hoog is ingeschakeld.
	<b>Alarm laag instellen</b>	Hiermee stelt u het lage temperatuurniveau in. Vereist dat Alarm laag is ingeschakeld.  <i>Opmerking</i> <i>De Imager neemt het dauwpunt van de omgeving of van oppervlakken niet automatisch waar. Als u de kleuralarmfunctie voor lage temperaturen wilt gebruiken als kleuralarm voor het dauwpunt, moet u de dauwpunttemperatuur voor oppervlakken bepalen en invoeren. De weergegeven kleuren kunnen gebieden met mogelijke dauwpuntcondensatie aangeven.</i>
	<b>Buiten</b>	Geeft gekleurde isothermen, of infraroodinformatie, weer buiten een ingestelde boven- en ondergrens. Vereist dat Alarm hoog en Alarm laag zijn ingeschakeld en dat er temperatuurniveaus voor beide alarmen zijn ingesteld.
	<b>Binnen</b>	Geeft gekleurde isothermen, of infraroodinformatie, weer binnen een ingestelde boven- en ondergrens. Vereist dat Alarm hoog en Alarm laag zijn ingeschakeld en dat er temperatuurniveaus voor beide alarmen zijn ingesteld.

**Tabel 11. Menu Beeld (vervolg)**

Menu opties	Optie	Beschrijving
<b>Weergave</b>	<opties>	Hiermee stelt u de grafische weergave op het display in. <i>Opmerking</i> <i>Funcities met Aan/uit-bedieningselementen moeten met deze bedieningselementen worden in- en uitgeschakeld.</i>
<b>Beeldverbetering</b>	<opties>	Hiermee stelt u de geavanceerde beeldverbeteringsfuncties van de Imager in. Zie <i>Beeldverbetering</i> .
<b>Logo</b>	<b>Aan</b>	Schakelt het Fluke-logo op het display in/uit.
	<b>Uit</b>	
	<b>Aangepast</b>	Met de SmartView-software kunt u vanaf uw pc via de USB-aansluiting een eigen logo naar de Imager uploaden.
<b>Afstand</b>	<b>Aan</b>	Schakelt de afstandseenheden op het display in/uit. Zie <i>Afstand</i> .
	<b>Uit</b>	
	<opties>	Hiermee stelt u eenheden in op voet of meter. Zie <i>Afstand</i> .

## Beeldverbetering

Gebruik het menu Beeldverbetering om de geavanceerde functies van de Imager te activeren. Activeer afzonderlijk MultiSharp Focus of SuperResolution. Gebruik de filtermodus ofwel met MultiSharp Focus ofwel met SuperResolution. Tabel 12 vermeldt de opties in het menu Beeldverbetering.

**Tabel 12. Menu Beeldverbetering**

Optie	Beschrijving
<b>Filtermodus</b>	Combineren van waarden van opeenvolgende frames binnen een klein bereik van temperaturen, om de pixelruis in het beeld te verminderen of de thermische gevoeligheid (NETD) tot slechts 30 mK te verlagen.
<b>Uit</b>	Schakelt de modus MultiSharp Focus of de modus SuperResolution uit en heeft geen invloed op de filtermodus.
<b>MultiSharp Focus</b>	Met MultiSharp Focus worden verschillende scherpe opnames gemaakt van meerdere objecten die zich op verschillende afstanden van de Imager bevinden, en wordt één scherp beeld gecreëerd van de diverse objecten tegelijk.
<b>MultiSharp Focus (alleen op pc)</b>	In de modus MultiSharp Focus kunt u het beeld in de camera of in de SmartView-software verwerken. In de modus MultiSharp Focus (alleen op pc) wordt het beeld niet verwerkt op de Imager, en kan het beeld dus ook niet worden weergegeven op de Imager. Gebruik de SmartView-software om het beeld weer te geven op uw pc. Stel de bestandsindeling in op .is2 om de werking van de modus MultiSharp Focus (alleen op pc) mogelijk te maken.
<b>SuperResolution</b>	SuperResolution gebruikt een sensor voor het vastleggen van microbewegingen, om een beeld met dubbele resolutie te creëren. Zie <i>Gedetailleerde specificaties</i> voor de beschikbare resolutie op basis van het model Imager.
<b>SuperResolution (alleen op pc)</b>	In de modus SuperResolution legt de Imager de gegevens vast en wordt het beeld door de Imager verwerkt. In de modus SuperResolution (alleen op pc) wordt het beeld niet verwerkt op de Imager, en kan het beeld dus ook niet worden weergegeven op de Imager. Gebruik de SmartView-software om het beeld weer te geven op uw pc.

## MultiSharp Focus

Met MultiSharp Focus worden verschillende scherpe opnames gemaakt van meerdere objecten die zich op verschillende afstanden van de Imager bevinden, en wordt één scherp beeld gecreëerd van de diverse objecten tegelijk.

### Opmerking

*De minimale focusafstand met MultiSharp Focus en een standaardlens is 15 cm (6 inch). Zorg er voor een optimale prestatie voor dat de camera zich op  $\geq 23$  cm (9 inch) van het dichtstbijzijnde object bevindt. MultiSharp Focus werkt ook met alle compatibele lenzen.*

Gebruik:

1. Richt de Imager op het object.
2. Een beeld vastleggen. Houd de Imager stil tijdens de opname van de beelden.  
Op het display wordt **Bezig met opslaan...** weergegeven gedurende ~2 seconden voor een 60Hz-model of gedurende 5 seconden voor een 9Hz-model.
3. Als **Bezig met opslaan...** niet meer op het display wordt weergegeven, kunt u de Imager verplaatsen. Gebruik indien nodig een statief om de Imager tijdens het opslaan van beelden te stabiliseren.
  - In de modus MultiSharp Focus worden de opnames verzameld in de Imager en wordt het scherpe beeld weergegeven op het display in ~8 seconden voor een 60Hz-model of in ~15 seconden voor een 9Hz-model.

Controleer of het beeld op het display is wat u nodig hebt. Verwerk indien mogelijk de beelden op de Imager.

- In de modus MultiSharp Focus (alleen op pc) verzamelt de Imager de beelden in één bestand, en wordt het beeld weergegeven op het display zoals het verschijnt voor u op de trigger drukt (~2 seconden voor een 60Hz-model of ~5 seconden voor een 9Hz-model).

In de modus MultiSharp Focus (alleen op pc) kunt u het scherpe beeld niet weergeven op de Imager. Download, verwerk en bekijk het beeld/de beelden indien mogelijk op uw computer wanneer u op de werklocatie bent. Open om het beeld met de SmartView-software om het scherpe beeld weer te geven.

### Opmerking

*Sommige objecten hebben abnormale thermische kenmerken, die ervoor kunnen zorgen dat het algoritme van MultiSharp Focus niet werkt. Gebruik LaserSharp Auto Focus of geavanceerd handmatig scherpstellen als de modus MultiSharp Focus geen duidelijke opname maakt.*

## SuperResolution

SuperResolution gebruikt een sensor voor het vastleggen van microbewegingen, om een beeld met dubbele resolutie te creëren. Zie *Gedetailleerde specificaties* voor de beschikbare resolutie op basis van het model Imager.

Gebruik:

1. Een beeld vastleggen.
2. Houd de Imager gedurende ~1 seconde stil.
  - In de modus SuperResolution legt de Imager de gegevens vast en wordt het beeld door de Imager verwerkt. Het beeld wordt in ~18 seconden weergegeven op het display van de Imager.
  - In de modus SuperResolution (alleen op pc) wordt het beeld niet verwerkt op de Imager, en kan het beeld dus ook niet worden weergegeven op de Imager. Gebruik de SmartView-software om het beeld weer te geven op uw pc.

## Afstand


Gebruik de **laserstraal/afstandszoeker** om de afstand te meten, tot 30 meter, tussen de Imager en een object. U kunt kiezen of de afstand in voet of in meters op het display wordt weergegeven. De afstand wordt als deel van het beeld opgeslagen.

### Waarschuwing

**Oogbeschadiging en persoonlijk letsel voorkomen:**

- **Kijk niet in de laser. Richt de laser niet direct, of indirect via reflecterende oppervlakken, op personen of dieren.**
- **Het product niet openen. De laserstraal is gevaarlijk voor de ogen. Laat het product uitsluitend repareren door een erkende werkplaats.**

De afstandsmeetfunctie gebruiken:

1. Schakel de afstandsfunctie in en stel de eenheden in die op het display moeten worden weergegeven.
2. Richt de Imager op het object.
3. Druk op de toets voor de **lasergestuurde afstandszoeker**.  
 verschijnt bovenaan op het display.
4. Plaats de rode laserpunt op het object.
5. Laat de toets voor de **lasergestuurde afstandszoeker** los.

De afstandsmeting wordt onderaan op het display weergegeven. Als de Imager geen meting kan uitvoeren, wordt de meetwaarde als ' - - - ' weergegeven. Als dit gebeurt, gebruik dan een statief of houd de Imager stil en voer de meting opnieuw uit. Bij een te grote laserbeweging verschijnt er een foutmelding op het display vanwege een afstand buiten het bereik.

## Menu Camera

Tabel 13 vermeldt de opties in het menu Camera

**Tabel 13. Menu Camera**

Menu opties	Optie	Beschrijving
<b>LaserSharp Auto Focus</b>	<b>Aan</b>	Schakelt LaserSharp Autofocus in voor automatisch scherpstellen op een object. Zie <i>LaserSharp Auto Focus-systeem</i> .
	<b>Uit</b>	Schakelt LaserSharp Autofocus uit om de geavanceerde functie voor handmatig scherpstellen te gebruiken. Zie <i>LaserSharp Auto Focus-systeem</i> .
<b>Schermlicht</b>	<opties>	Selecteer deze optie om het helderheidsniveau van het display in te stellen.
<b>Zaklamp</b>	--	Schakelt de ingebouwde zaklamp in/uit.
<b>Video</b>	<b>Video/audio</b>	Selecteer deze optie om video en audio op te nemen.  <i>Opmerking</i> <i>Voor spraakopname (audio-opname) is een Bluetooth-headset nodig en moet de radio worden ingeschakeld. Deze functie is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.</i>
	<b>ALLEEN video</b>	Selecteer deze optie om alleen video op te nemen.
	<b>Video opnemen</b>	Selecteer deze optie om een video-opname te starten. Zie <i>Video</i> .

Tabel 13. Menu Camera (vervolg)

Menu opties	Optie	Beschrijving
Automatisch vastleggen	<b>Vastleggen starten</b>	Gebruik de instellingen voor automatisch vastleggen om automatisch een infraroodbeeld, of reeks beelden, vast te leggen en op te slaan.
	<b>Interval</b>	Hiermee stelt u het aantal uren, minuten of seconden in tussen het vastleggen van afzonderlijke beelden. <i>Opmerking</i> <i>Het minimale interval kan worden beïnvloed door het bestandstype en de instellingen voor zichtbaar licht van de camera. Sommige combinaties creëren grotere bestanden, waardoor het vastleggen en opslaan langer duurt en er een langer minimaal interval ten opzichte van andere ontstaat.</i>
	<b>Aantal beelden</b>	Hiermee stelt u het aantal beelden in dat moet worden vastgelegd. Of selecteer <b>Max. geheugen</b> om beelden vast te leggen en op te slaan tot het gekozen geheugen vol is of de batterij leeg.
	<b>Handm. trigger</b>	Selecteer deze optie om automatisch beelden vast te leggen wanneer <b>Start regist.</b> is geselecteerd.
	<b>Temp.-trigger</b>	Selecteer deze optie om beelden vast te leggen als een waarde boven of onder een ingestelde temperatuurgrenswaarde komt wanneer <b>Start regist.</b> is geselecteerd.
	<b>Ins.temp trigg.</b>	Stel wanneer <b>Temp trigg.</b> is geselecteerd de temperatuur en voorwaarden in om het automatisch vastleggen van beelden te starten.
Wireless	<b>Bluetooth</b>	Maakt gebruik van Bluetooth-technologie om de Imager te verbinden met een apparaat zoals een draadloze headset. Zie <i>Wireless connectiviteit</i> .
	<b>WiFi-hotspot</b>	Gebruikt de Imager om een wireless hotspot te maken als er geen WiFi-netwerk bestaat. Zie <i>Wireless connectiviteit</i> .
	<b>WiFi-netwerk</b>	Verbindt de Imager met een WiFi-netwerk zodat u zich op de Imager bij uw Fluke Connect-account kunt aanmelden. Zie <i>Wireless connectiviteit</i> .

## LaserSharp Auto Focus-systeem

De **laserstraal/afstandszoeker** op de Imager is zowel een visueel hulpmiddel als een onderdeel van het LaserSharp Auto Focus-systeem.

### **Waarschuwing**

**Kijk niet in de laser, om oogletsel en ander letsel te voorkomen.  
Richt de laser niet direct of indirect via reflecterende oppervlakken op personen of dieren.**

Het LaserSharp Auto Focus-systeem gebruiken:

1. Selecteer **Camera > LaserSharp Auto Focus > Aan**.
2. Richt de Imager op het object.
3. Houd de toets voor de **lasergestuurde afstandszoeker** ingedrukt.

 verschijnt bovenaan op het display.

4. Plaats de rode laserpunt op het object.
5. Laat de toets voor de **lasergestuurde afstandszoeker** los.

Het automatische scherpstelsysteem stelt automatisch scherp op het object.

### *Opmerking*

*De laserstraal is parallel met de infraroodlens uitgelijnd. In de AutoBlend-modus bevindt de punt van de laserstraal zich net boven de middelpuntsmarkering van het display. Het kan eenvoudiger zijn om met eigen ogen de zichtbare laserstraal op het object te lokaliseren en niet op het display.*



## Video

Er zijn video-bedieningselementen voor stoppen, terugspoelen, snel vooruit spoelen, pauzeren en afspelen. De thermische scène en de complexiteit van de geregistreerde gegevens beïnvloeden de hoeveelheid tijd die beschikbaar is voor een video-opname.

### Opmerking

*Voor audio-opname is een Bluetooth-headset nodig en moet de radio worden ingeschakeld. Deze functie is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.*

De indeling voor het vastleggen van video stelt u in het menu Instellingen in. Zie voor meer informatie *Bestandsindeling*.




## Video opnemen

Opnemen:

1. Selecteer **Camera > Video**.
2. Selecteer **Video/audio** of **ALLEEN video**.
3. Raak **Record Video** aan om de Imager in te stellen voor het opnemen van een video.  
Linksboven in het display wordt  weergegeven.
4. Druk op de toets voor het **vastleggen van beelden** en laat hem weer los om de opname te starten.  
Linksboven in het display wordt  weergegeven. De verstreken tijd wordt onderaan op het display weergegeven.
5. Druk op de toets voor het **vastleggen van beelden** en laat hem weer los om de opname te stoppen.
6. Druk op **F2** om de opnamesessie te stoppen.
7. Druk op **F1** om het videobestand op te slaan.

## Video afspelen


Afspelen:

1. Open het menu **Geheugen**.
2. Selecteer een bestand om af te spelen. Rechtsboven in de miniatuur van alle videobestanden wordt het pictogram  weergegeven.
3. Druk op **F1** om een bestand in te stellen dat u wilt afspelen.
4. Druk op **F1** om het afspelen te starten. Druk tijdens het afspelen op  of  om snel vooruit of terug te spoelen. Druk op **F1** om weer met normale snelheid af te spelen.
5. Druk op **F3** om de afspeelmodus af te sluiten.

## Wireless connectiviteit

De Imager biedt verschillende opties voor wireless verbinding. Schakel vóór het eerste gebruik van de wireless functie de radio in. Zie *De radio inschakelen*.


### Bluetooth

Gebruik Bluetooth-technologie om de Imager te verbinden met een apparaat zoals een draadloze headset. Wanneer Bluetooth is ingeschakeld, verschijnt  in de hoek linksboven van het display.

Bluetooth gebruiken:

1. Selecteer **Camera > Wireless > Bluetooth > Aan**.
2. Druk op **Selecteren** om te zoeken naar beschikbare Bluetooth-apparaten binnen het bereik van de camera.
3. Selecteer een apparaat.
4. Druk op **F1** om de verbinding met het apparaat tot stand te brengen of te verbreken.
5. Als u hierom wordt gevraagd, voer dan een wachtwoord in.

### WiFi-hotspot

Gebruik de Imager om een wireless hotspot te maken als er geen WiFi-netwerk bestaat. U kunt de hotspot gebruiken om opgeslagen afbeeldingen te downloaden of live-beelden te streamen naar een pc met SmartView-software of naar een mobiel apparaat met de Fluke Connect-app. Zie *Live streamen naar een pc* en *Fluke Connect wireless systeem* voor meer informatie. Wanneer WiFi Hotspot is ingeschakeld, verschijnt  in de hoek linksboven van het display.

#### Opmerking

*WiFi alleen voor gebruik binnenshuis in Kuwait, Chili en de Verenigde Arabische Emiraten.*

Om een hotspot te maken, selecteert u **Camera > Wireless > WiFi Hotspot > Aan**.

De instellingen wijzigen:

1. Selecteer **Camera > Wireless > WiFi Hotspot > Uit**.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Selecteer een optie:
  - **Naam (SSID)** om de SSID te wijzigen
  - **Wachtwoord** om het wachtwoord in/uit te schakelen of om het wachtwoord te wijzigen
  - **Kanaal** om het kanaal te wijzigen
4. Druk op **F1** om een toetsenbord op het display te openen.
5. Voer met het toetsenbord de informatie voor de optie in.

6. Druk op **F2** om terug te gaan.
7. Druk op **F3** om de Imager te gebruiken.

### WiFi-netwerk

Gebruik de instelling van het WiFi-netwerk om de Imager met een WiFi-netwerk te verbinden en u op de Imager aan te melden bij uw Fluke Connect-account. Wanneer WiFi Network is ingeschakeld, verschijnt **WiFi** in de hoek linksboven van het display.

WiFi-netwerkfunctie inschakelen:

1. Selecteer **Camera > Wireless > WiFi Network > Aan**.
2. Druk op **Selecteren** om te zoeken naar beschikbare netwerken binnen het bereik van de Imager.
3. Selecteer een netwerk.
4. Druk op **F1** om de verbinding met een netwerk tot stand te brengen of te verbreken.
5. Als u hierom wordt gevraagd, voer dan een wachtwoord in.

### Aanmelden

Wanneer de Imager is verbonden met een WiFi-netwerk, kunt u zich op de Imager aanmelden en Rechtstreeks uploaden in Fluke Connect gebruiken. Als u Rechtstreeks uploaden in Fluke Connect gebruikt, worden de beelden die u met de Imager vastlegt automatisch geüpload naar uw Fluke Connect-account in de Fluke Cloud. U kunt de beelden die in de Fluke Cloud zijn opgeslagen weergeven in de Fluke Connect-app of op de Fluke Connect-website zonder dat het mobiele apparaat en de Imager met elkaar zijn verbonden.

#### *Opmerking*

*De functie Rechtstreeks uploaden werkt mogelijk niet op alle netwerken of met alle apparaten, wegens de veiligheidsprofielen op de verschillende netwerken.*

Aanmelden bij uw Fluke Connect-account:

1. Selecteer **Camera > Wireless > Aanmelden** om een toetsenbord op het display te openen.
2. Voer met het toetsenbord uw gebruikersnaam in.
3. Druk op **F1**.
4. Voer met het toetsenbord uw wachtwoord in.
5. Druk op **F1**.

wordt op het display weergegeven.

Afmelden:

1. Selecteer **Camera > Wireless > Afmelden**.
2. Druk op **F1**.

## Fluke Connect wireless systeem

De Imager ondersteunt het Fluke Connect wireless systeem. Het Fluke Connect-systeem verbindt uw test- en meetinstrumenten van Fluke wireless met een app op een mobiel apparaat. Het toont beelden van de Imager op uw mobiele apparaat.

### Opmerking

*Het Fluke Connect-systeem is niet in alle landen beschikbaar.*

### Fluke Connect-app

De Fluke Connect-app werkt met Apple- en Android-producten. De app kan worden gedownload van de Apple App Store en Google Play.

De Fluke Connect-app gebruiken met de Imager:

1. Selecteer op de Imager **Fluke Connect > Koppelen aan mobiele app Fluke Connect > Aan**.
2. Op het mobiele apparaat:
  - a. Ga naar **Instellingen > Wi-Fi**.
  - b. Selecteer het WiFi-netwerk dat begint met **Fluke...**
3. Selecteer in de Fluke Connect-app **Thermal Imager** in de lijst.

U kunt nu beelden op de Imager vastleggen waarna deze beelden live van de Imager naar uw mobiele apparaat streamen. Live streaming is mogelijk niet beschikbaar op alle apparaten. De beelden die u vastlegt met de Imager worden opgeslagen op uw mobiele apparaat en op de Imager.

### Opmerking

*Stel om beelden op te slaan op de Fluke Connect-app de bestandsindeling in op .is2 (zie Bestandsindeling) en de beeldopslag op intern geheugen (zie tabel 14). Beelden die zijn opgeslagen op de SD-kaart of het USB-opslagapparaat kunnen mogelijk niet worden overgedragen naar de Fluke Connect-app.*

4. Leg met de Imager een beeld vast.  
Het beeld is nu in de buffer.
5. Druk op **F1** om het beeld op te slaan en het beeld met de telefoonapp te bekijken.

Ga naar [www.flukeconnect.com](http://www.flukeconnect.com) voor meer informatie over het gebruik van deze app.

### Fluke Connect-instrumenten

Gebruik de Imager om wireless verbinding te maken met door Fluke Connect ondersteunde instrumenten en het volgende te benutten:

- De live-metingen van elk instrument.
- De meting van elk instrument vastleggen in .is2- en .is3-beelden.

Een door Fluke Connect ondersteund instrument zoeken:

1. Schakel elk wireless instrument in en zorg dat de wireless-functie is geactiveerd. Bekijk de documentatie van elk instrument voor meer informatie over het gebruik het instrument.
2. Schakel de Imager in.
3. Selecteer **Menu > Fluke Connect > Koppelen aan Fluke Connect-instrumenten**.
4. Druk op **F1** om de selectie in te stellen.

De Fluke Connect-toets op het wireless instrument begint te knipperen. De Imager begint met scannen en presenteert een lijst met de identificatie en naam van beschikbare instrumenten die binnen een afstand van 20 m zonder belemmeringen (open lucht) of binnen een afstand van 6,5 m met belemmeringen (wand van gipskarton) zijn gevonden. U kunt een korte vertraging verwachten voordat de scan compleet is.

5. Selecteer de naam van het instrument.
6. Druk op **F1** of raak **Selecteren** aan om het instrument te selecteren.
7. Herhaal dit om elk instrument te selecteren.
8. Selecteer **Klaar**.

De labels veranderen en bevatten nu de functie Bewerken. De Imager geeft de gegevens van de geselecteerde instrumenten standaard weer en slaat ze standaard op.


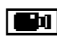

Selectie bewerken:

1. Selecteer op de Imager de naam van het instrument.
2. Druk op **F1** of raak het vlak **Bewerk** aan. Het menu Bewerken toont de optie om de meetgegevens weer te geven en om de meetgegevens samen met het beeld op te slaan op de geheugenlocatie die is geselecteerd in het menu Instellingen.

Het display van de Imager wordt bijgewerkt en het wireless-pictogram alsmede de live meting voor elk geselecteerd wireless instrument worden weergegeven.

## **Menu Geheugen**

Gebruik het menu Geheugen om vastgelegde beelden en video's weer te geven of te verwijderen. Als er aanvullende informatie is opgeslagen bij het bestand, wordt er een pictogram bij de voorbeeldweergave van het bestand weergegeven. De pictogrammen zijn:

-  IR-PhotoNotes-foto's
-  Audio
-  Video
-  Geschreven tekst

## Beeld weergeven

Een beeld bekijken:

1. Open het menu **Geheugen**.
2. Selecteer de voorbeeldweergave van het bestand om het bestand te bekijken.
3. Druk op **F2** om het bestand te evalueren.

## Beeld bewerken

Voor of na het opslaan van een bestand kunt u de Imager gebruiken om het beeld te bewerken of wijzigen.

### Opmerking

*Voor audio-opname is een Bluetooth-headset nodig en moet de radio worden ingeschakeld. Deze functie is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.*


## IR-PhotoNotes-systeem

Gebruik het IR-PhotoNotes-aantekeningensysteem om visuele beelden van verschillende objecten, tekst of andere informatie gerelateerd aan de analyse en rapportage van een infraroodbeeld vast te leggen. Een visueel beeld is een duidelijke digitale foto en maakt geen gebruik van infraroodtechnologie. Voorbeelden van mogelijke aantekeningen zijn motortypeplaatjes, gedrukte informatie of waarschuwingen, grotere weergaven van de omgeving of ruimte en gerelateerde apparatuur of objecten. Deze IR-PhotoNotes-beelden zijn alleen beschikbaar in de bestandsindeling .is2 en worden opgeslagen in het bestand, zodat u niet later meerdere bestanden hoeft samen te voegen.

Foto's toevoegen met het IR-PhotoNotes-aantekeningensysteem:

1. Druk, met een infraroodbeeld in de buffer, op **F2** om het menu Beeld bewerken te openen.
2. Selecteer **IR-PhotoNotes**.
3. Druk op **F1** om de fotomodus te starten.
4. Een beeld vastleggen.
5. Leg naar behoefte extra beelden vast. Zie *Gedetailleerde specificaties* voor het maximale aantal beelden dat met IR-PhotoNotes kan worden opgeslagen.
6. Druk op **F1** om de afbeeldingen bij het beeld op te slaan.

Een IR-PhotoNotes-aantekening in het geheugen weergeven:

1. Open het menu **Geheugen**.
2. Selecteer een bestand om weer te geven. Bij alle bestanden met IR-PhotoNotes-aantekeningen wordt  weergegeven bij de voorbeeldweergave van het bestand.
3. Druk op **F1** om de tekst bij foto's weer te geven.

## Audio


Ingesproken tekst (audio-opname) is alleen beschikbaar in de bestandsindeling .is2. Audio wordt bij het beeld opgeslagen, zodat u niet later meerdere bestanden hoeft samen te voegen.

### *Opmerking*

*Voor audio-opname is een Bluetooth-headset nodig en moet de radio worden ingeschakeld. Deze functie is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.*

Een audiobestand toevoegen, afspelen of bewerken:

1. Druk, met een beeld in de buffer, op **F2** om het menu Beeld bewerken te openen.
2. Selecteer **Audio toev.**
3. Volg de onderstaande procedure voor de betreffende actie.

Actie	Procedure
Audiobestand toevoegen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk op <b>F1</b> om maximaal 60 seconden audio op te nemen.</li> <li>2. Op het display wordt aangegeven hoeveel opnametijd is verstreken.</li> <li>3. Druk op <b>F1</b> om de opname te pauzeren.</li> <li>4. Druk op <b>F2</b> om de opname te stoppen.</li> <li>5. Druk op <b>F1</b> om het audiobestand te evalueren of druk op <b>F2</b> om de audio samen met het beeld op te slaan.</li> </ol> <p>Het audiobestand wordt afgespeeld via de Bluetooth-luidspreker.</p>
Audiobestand afspelen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk op <b>F1</b> om het bestand te beluisteren.</li> <li>2. Druk nogmaals op <b>F1</b> om het bestand te pauzeren.</li> <li>3. Druk tweemaal op <b>F2</b> om af te sluiten.</li> </ol>
Audiobestand bewerken	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open het menu <b>Geheugen</b>.</li> <li>2. Selecteer een bestand om weer te geven. Bij alle bestanden met ingesproken tekst wordt  weergegeven bij de voorbeeldweergave van het bestand.</li> <li>3. Druk op <b>F2</b> om het menu Bewerken te openen. De Imager toont <b>Bewerken</b> of <b>Wissen</b>.</li> <li>4. Selecteer <b>Bewerken</b>.</li> <li>5. Druk op <b>F1</b> om het bestand te beluisteren</li> <li>6. Druk nogmaals op <b>F1</b> om het bestand te pauzeren</li> <li>7. Druk op <b>F1</b> om audio aan het eind van het bestand toe te voegen, of druk op <b>F3</b> om het audiobestand te vervangen.</li> <li>8. Volg de stappen om een audiobestand toe te voegen.</li> </ol>


## Geschreven tekst

Geschreven tekst is alleen beschikbaar in de bestandsindeling .is2. Geschreven tekst wordt bij het beeld opgeslagen, zodat u niet later meerdere bestanden hoeft samen te voegen.

Geschreven tekst toevoegen:

1. Druk, met een beeld in de buffer, op **F2** om het menu **Beeld bewerken** te openen.
2. Selecteer **Tekst toevoegen**.
3. Druk op **F1** om een toetsenbord op het display te openen.
4. Voer met het toetsenbord een bericht in.
5. Druk op **F1** om het bericht op te slaan.
6. Druk op **F2** wanneer u klaar bent.
7. Druk op **F1** om het bericht bij het beeld op te slaan.

Geschreven tekst in het geheugen weergeven:

1. Open het menu **Geheugen**.
2. Selecteer een bestand om weer te geven. Bij alle bestanden met geschreven tekst wordt  weergegeven bij de voorbeeldweergave van het bestand.
3. Druk op **F1** om het menu **Aantekeningen** te openen.
4. Druk op **F1** om de geschreven tekst weer te geven.

## Beeld wissen

Volg voor het verwijderen van beelden de onderstaande procedure voor de betreffende actie.

Actie	Procedure
Eén bestand verwijderen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Open het menu <b>Geheugen</b>.</li><li>2. Selecteer een voorbeeldweergave.</li><li>3. Druk op <b>F2</b> om het menu <b>Bewerken</b> te openen.</li><li>4. Selecteer <b>Geselecteerd beeld</b>. De Imager toont <b>Bewerken</b> of <b>Wissen</b>.</li><li>5. Selecteer <b>Wissen</b>. De Imager vraagt of u wilt doorgaan of wilt annuleren.</li><li>6. Druk nogmaals op <b>F1</b> om het bestand te verwijderen.</li></ol>
Alle bestanden verwijderen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Open het menu <b>Geheugen</b>.</li><li>2. Druk op <b>F2</b> om het menu <b>Bewerken</b> te openen.</li><li>3. Selecteer <b>Alle beelden</b>. De Imager vraagt of u wilt doorgaan of wilt annuleren.</li><li>4. Druk op <b>F1</b> om alle bestanden uit het geheugen te verwijderen.</li></ol>



## Menu Instellingen

Tabel 14 vermeldt de opties in menu Instellingen.

**Tabel 14. Menu Instellingen**

Menu opties	Optie	Beschrijving
Bestandsindeling	Beeldindeling	Hiermee stelt u het bestandstype in voor het opslaan van beelden en video's en stelt u het aantal megapixels in dat moet worden gebruikt door de camera voor zichtbaar licht. Zie <i>Bestandsindeling</i> .
	Videoformaat	
Eenheden	<opties>	Hiermee stelt u de temperatuureenheden in op Celsius of Fahrenheit.
Automatische uitschakelfunctie	Time-out LCD	Hiermee stelt u de tijd in voordat het display automatisch wordt uitgeschakeld.
	Uitschakelen	Hiermee stelt u de tijd in voordat de Imager automatisch wordt uitgeschakeld.  <i>Opmerking</i> <i>De automatische uitschakeling wordt automatisch gedeactiveerd wanneer de batterij is aangesloten op netvoeding.</i>
Datum	<opties>	Hiermee stelt u de datumnotatie en datum in. Zie <i>Datum</i> .
Tijd	<opties>	Hiermee stelt u de tijdsnotatie en tijd in. Zie <i>Tijd</i> .
Taal	<opties>	Hiermee stelt u de taal in die op het display zal worden gebruikt.
Lokalisatie	<opties>	Hiermee stelt u het scheidingsteken in op komma of decimale punt.
Beeldopslag	<opties>	Hiermee stelt u de locatie in voor het opslaan van beelden: intern geheugen, micro-SD-geheugenkaart of USB-opslagapparaat.
Geavanceerd	Voorvoegsel bestandsnaam	Verandert de standaard bestandsnaam die begint met IR_ in een ander uit 3 tekens bestaand voorvoegsel via het touchscreen-toetsenbord.
	Bestandsnaam resetten	Zet het bestandsnummer terug op 00001.
	Fabrieksinstellingen	Wist alle door de gebruiker ingestelde voorkeuren en herstelt de standaardfabrieksinstellingen.
	Info warmteb.cam.	Bekijk informatie over de versie, certificaten en Open Source-softwarelicenties van de Imager
	Parallax instellen	Stelt de parallaxinstelling precies af voor het precies uitlijnen van het beeld.

## Bestandsindeling

Selectie uit een lijst van beeld- en videobestandsindelingen op basis van hoe het uiteindelijke bestand zal worden gebruikt. Tabel 15 vermeldt de beeldbestandsindelingen. Tabel 16 vermeldt de videobestandsindelingen.

**Tabel 15. Beeldbestandsindelingen**

Bestandsindeling	Beschrijving
<b>IS2</b>	Slaat beelden op als .is2-bestand. Kies de bestandsindeling .is2 wanneer beeldbewerking en maximale resolutie nodig zijn. Bij de bestandsindeling .is2 zijn het infraroodbeeld, radiometrische temperatuurgegevens, het visuele beeld en foto's van het IR-PhotoNotes-aantekeningensysteem gecombineerd in één bestand. Voor het aanpassen of scheiden van de visuele en infraroodbeelden, gebruikt u de SmartView-software of de Fluke Connect-app.
<b>JPEG</b>	Slaat beelden op als een .jpg-bestand. Kies de .jpg-indeling voor bestanden met het kleinste bestandsformaat, als een beeld niet hoeft te worden gewijzigd en beeldkwaliteit en resolutie niet zo belangrijk zijn.
<b>BMP</b>	Slaat beelden op als een .bmp-bestand. Kies de bestandsindeling .bmp wanneer een kleiner bestandsformaat met maximale resolutie nodig is en beeldbewerking niet.
<b>VLCM-resolutie</b>	Hiermee stelt u het aantal megapixels (MP) op de camera voor zichtbaar licht in.  <i>Opmerking</i> <i>Om de geavanceerde beeldverbeteringsfuncties te gebruiken, stelt u de VLCM-resolutie in op 0,3 MP.</i>

**Tabel 16. Videobestandsindelingen**

Bestandsindeling	Beschrijving
<b>IS3</b>	Slaat video's op als .is3-bestand met radiometrische video-opname. Kies de videobestandsindeling .is3 wanneer videobewerking en maximale resolutie nodig zijn. Gebruik de SmartView-software of de Fluke Connect-app om het .is3-videobestand te bewerken.
<b>AVI</b>	Slaat video's op als .avi-bestand met .mpeg-codering. Kies de videobestandsindeling .avi wanneer videobewerking niet nodig is. Het bestand behoudt de video-instellingen van het moment dat de video werd vastgelegd en opgeslagen.

## Datum

De datum wordt weergegeven als: **MM/DD/JJ** or **DD/MM/JJ**.

De datum instellen:

1. Selecteer **Instellingen > Datum**.
2. Selecteer **MM/DD/JJ** of **DD/MM/JJ**.
3. Druk op **F1** om de nieuwe notatie in te stellen.
4. Selecteer **Datum instellen**.
5. Druk op **F1** om het menu Datum instellen te openen.
6. Druk op **▶/◀** om **Dag**, **Maand** of **Jaar** te selecteren.
7. Druk op **▼/▲** om de dag, maand of het jaar te wijzigen.
8. Druk op **F1** om de datum in te stellen en het menu af te sluiten.

## Tijd

De tijd wordt weergegeven als: Met **24-uursnotatie** of **12-uursnotatie**.

De tijdnotatie instellen:

1. Selecteer **Instellingen > Tijd**.
2. Selecteer de **24-uursnotatie** of **12-uursnotatie**.
3. Druk op **F1** om de tijdnotatie in te stellen.
4. Selecteer **Tijd instellen**.
5. Druk op **F1** om het menu Tijd instellen te openen.
6. Druk op **▶/◀** om **Uren** of **Minuten** te selecteren.
7. Als u de 12-uursnotatie hebt gekozen, selecteer dan **AM** of **PM**.

## SmartView-software

De SmartView-software voor pc is beschikbaar voor gebruik met de Imager en bevat functies voor het analyseren van beelden, het organiseren van gegevens en informatie en het maken van professionele rapporten.

Gebruik SmartView-software voor het volgende:

- IR-PhotoNotes, audio en geschreven tekst evalueren.
- IR- en visuele beelden exporteren.
- .is2-beeldbestanden en .is3-videobestanden bewerken.
- Bluetooth-, WiFi- en Fluke Connect-functies inschakelen.
- Firmware of nieuwe Imager-functionaliteit bijwerken

## SmartView-software downloaden

Ga naar [www.fluke.com/smartviewdownload](http://www.fluke.com/smartviewdownload).


1. Volg op de website de instructies voor het downloaden van de software naar de pc.
2. Volg op de pc de instructies voor het installeren van de SmartView-software. (Voor het installeren hebt u beheerderrechten nodig.)
3. Start de pc opnieuw op nadat de installatie is voltooid.

## Firmware downloaden

1. Open op de pc de SmartView-software.
2. Sluit het uiteinde van de kabel met de USB A-connector aan op uw pc, en het uiteinde met de USB Micro B-connector op de Imager.

### Opmerking

*Sommige Imagers hebben zowel A- als Micro B-connectoraansluitingen. Zorg ervoor dat de Micro B-aansluiting op de Imager wordt gebruikt.*

Windows installeert automatisch het stuurprogramma voor gebruik met de Imager. De SmartView-software herkent de verbinding met de Imager en  verschijnt in het werkbalkmenu van de SmartView-software.

3. Selecteer op de pc **Ja** als u wordt gevraagd om een firmware-updatebestand naar de pc te downloaden.
4. Selecteer, zodra de firmware is gedownload, op de camera **Firmware bijwerken** om de firmware in de camera bij te werken.

Om de firmware-update te voltooien, wordt de Imager uitgeschakeld.

5. Schakel de Imager in om de nieuwe firmware te gebruiken.

## De radio inschakelen

In landen met een wet- en regelgeving die wireless communicatie toestaat, zijn protocollen voor wireless communicatie beschikbaar om de mogelijkheden van de Imager uit te breiden. Op alle Imagers zijn bij verzending uit de fabriek de radio's uitgeschakeld.

Radio inschakelen:

1. Selecteer op de Imager **Camera > Fluke Connect**.
2. Ga op de pc naar <http://fluke.com/register/ti>.

3. Op de website:

- a. Selecteer een taal in de vervolgkeuzelijst.
- b. Voer uw gegevens en het serienummer op het display van de Imager in. Het serienummer is hoofdlettergevoelig.
- c. Klik op **Verzenden**.

Als de radio is geautoriseerd in uw land, verschijnt er een autorisatiecode op de webpagina.

*Opmerking*

*Als de radio nog niet is geautoriseerd in uw land, zal Fluke contact met u opnemen wanneer de radio wordt geautoriseerd voor gebruik in uw land.*

4. Op de Imager:

- a. Druk op **F1** of raak **Code invoeren** aan.
- b. Voer de autorisatiecode van de website in. (De autorisatiecode is niet hoofdlettergevoelig.)
- c. Druk op **F1** of **Klaar**.

Op het display van de Imager verschijnt een melding dat de wireless communicatie is ingeschakeld.

Voer de volgende controles uit als er een melding verschijnt dat de autorisatiecode ongeldig is:

- Controleer of u het juiste serienummer van de Imager hebt ingevoerd op de website.
  - Controleer of u de juiste autorisatiecode van de website hebt ingevoerd op de Imager.
- d. Raak **OK** aan.

## **Streamen van video (weergave op afstand)**

De Imager kan infraroodvideo's en video's gemaakt met IR-Fusion-technologie live streamen naar een pc waarop SmartView-software is geïnstalleerd, naar de Fluke Connect-app (waar beschikbaar) of naar een HDMI-compatibel apparaat.

### **Live streamen naar een pc**

Live streamen naar een pc via een USB-aansluiting:

1. Installeer de laatste versie van de firmware op de Imager. Zie *Firmware downloaden*.
2. Open op de pc de SmartView-software.

3. Sluit het uiteinde van de kabel met de USB A-connector aan op uw pc, en het uiteinde met de USB Micro B-connector op de Imager.

*Opmerking*

*Sommige Imagers hebben zowel A- als Micro B-connectoraansluitingen. Zorg ervoor dat de Micro B-aansluiting op de Imager wordt gebruikt*



verschijnt in het werkbalkmenu van de SmartView-software.

4. Kies op de pc **Weergave op afstand** via .

Wireless live streamen naar een pc:

1. Schakel op de Imager de WiFi-hotspot in. Zie *WiFi-hotspot*.
2. Op de pc:
  - a. Selecteer in het netwerkscherm **Fluke-Camera**.

*Opmerking*

*Fluke-Camera is de standaardnaam van de Imager. Selecteer als u de naam van de Imager hebt gewijzigd de nieuwe naam van de Imager via de netwerken op de pc.*

- b. Open de SmartView-software.



verschijnt in het werkbalkmenu van de SmartView-software.

- c. Kies **Weergave op afstand** via .

## **Live streamen met Fluke Connect-software**

Zie *Fluke Connect wireless systeem* om live te streamen met Fluke Connect-software.

## **Live streamen naar een HDMI-apparaat**

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is een compacte audio-/video-interface die ongecomprimeerde gegevens en gecomprimeerde/ongecomprimeerde digitale audiogegevens overdraagt van de Imager naar een compatibel HDMI-apparaat.

Live streamen naar een HDMI-apparaat:

1. Verbind de meegeleverde HDMI-kabel met de HDMI-poort van de Imager.
2. Verbind het andere eind van de kabel met een HDMI-videoapparaat.

## **Bediening op afstand van de Imager**

Gebruik SmartView-software op een pc of de Fluke Connect-app op een mobiel apparaat om de Imager op afstand te bedienen.

De Imager op afstand bedienen met een pc:

1. Schakel de Weergave op afstand in. Zie *Live streamen naar een pc*.
2. Selecteer in de SmartView-software **SmartView (Camera)** is de standaardselectie).

Gebruik bij afstandsbediening de SmartView-software om alle menu's op de Imager te bedienen. De menu's kunnen niet direct op de Imager worden gewijzigd.

De Imager op afstand bedienen met de Fluke Connect-app:

1. Stel het Fluke Connect-systeem in. Zie *Fluke Connect wireless systeem*.
2. Raak op het mobiele apparaat het streaming-beeld aan.

Er wordt een optie weergegeven voor de afstandsbediening van de Imager.

3. Selecteer **Ja**.

Via het mobiele apparaat kunt u de IR-Fusion-instelling wijzigen, Auto Focus selecteren om LaserSharp Auto Focus in te schakelen of de groene knop voor het vastleggen aanraken om een beeld vast te leggen. U kunt de andere menu-items op de Imager rechtstreeks wijzigen, zelfs wanneer de Imager op afstand wordt bediend door het mobiele apparaat.

## Accessoires

Tabel 17 bevat een lijst met alle beschikbare accessoires voor de Imager.


**Tabel 17. Accessoires**

<b>Model</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>Onderdeelnr.</b>
FLK-TI-SBP4	Smart Battery Pack	4597142
FLK-TI-SBC3B	Laadstation/voeding met adapters	4354922
TI-CAR CHARGER	12V-aanstekeradapter	3039779
FLUKE-TIX5xx	Nekriem	4574715
FLUKE-TIX5xx	Draagriem	4574703
FLK-Bluetooth	Bluetooth-headset	4603258
FLK-HDMI Cable	HDMI-kabel	4388596
FLK-HDMI Adapter	HDMI-adapter	4613365
BOOK-ITP	Kennismaking met de principes van thermografie	3413459
FLK-LENS/TELE2	Infrarood-telelens 2x	4335377
FLK-LENS/WIDE2	Infrarood-groothoeklens	4335361
FLK-LENS/4XTELE2	Infrarood-telelens 4x	4607058
FLK-LENS/25MAC2	Macro-infraroodlens 25 micron	4607064



## **Optionele lenzen**


Gebruik optionele tele- en groothoeklenzen voor meer toepassingen op het gebied van infraroodinspecties. Om een lens te installeren, zorgt u dat de punt op de lens tegenover de punt op het product zit. Zie afbeelding 1.

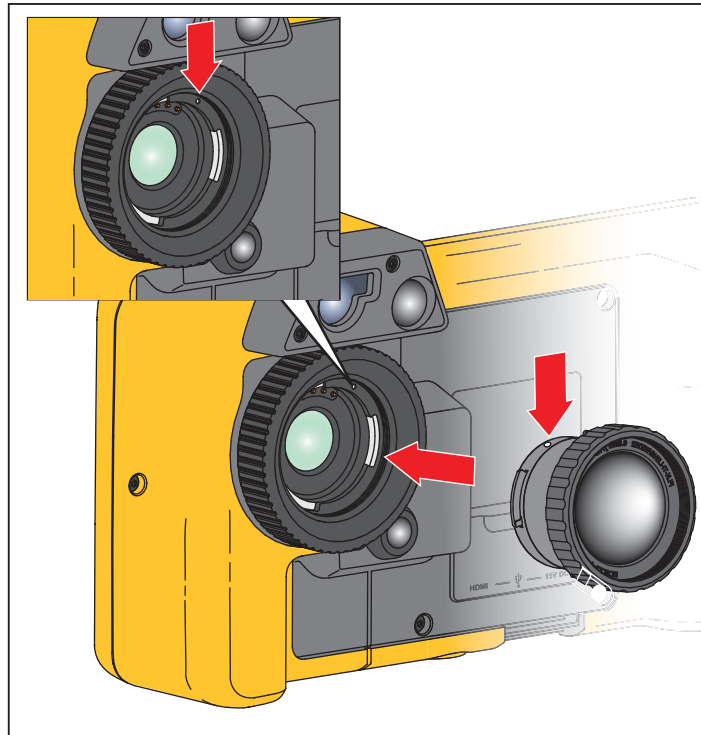

**Afbeelding 1. Optionele lens aanbrengen**

## Nekriem

Gebruik de nekriem als de Imager langere tijd moet worden gedragen. Zie afbeelding 2.

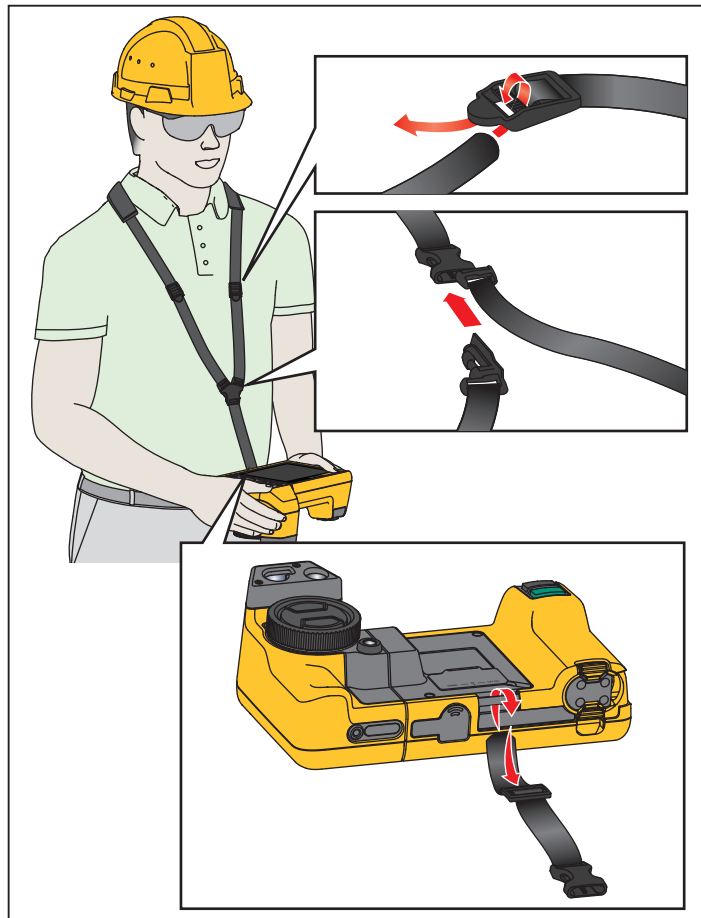

Afbeelding 2. Verstelbare nekriem

## Onderhoud

De Imager vereist geen onderhoud.

### **Waarschuwing**

Open het product niet, om oogletsel en ander persoonlijk letsel te voorkomen. De laserstraal is gevaarlijk voor de ogen. Laat het product uitsluitend repareren door een erkende werkplaats.

## **Product reinigen**

Reinig de behuizing met een vochtige doek en een milde zeepoplossing. Gebruik geen schuurmiddelen, isopropylalcohol of oplosmiddelen om de behuizing, de lens of het venster te reinigen.

## **Batterijonderhoud**

### **⚠ Waarschuwing**

**Om persoonlijk letsel te voorkomen en veilig met het product te werken, moet u:**

- **Batterijen en batterijsets uit de buurt van hitte of vuur houden. Niet in zonlicht plaatsen.**
- **Batterijen en batterijsets niet demonteren of pletten.**
- **Wanneer het product gedurende een lange periode niet zal worden gebruikt, verwijder dan de batterijen om batterijlekkage en schade aan het product te voorkomen.**
- **Sluit de batterijlader aan op een stopcontact voor de lader.**
- **Gebruik uitsluitend door Fluke goedgekeurde voedingsadapters voor het opladen van de batterij.**
- **Houd batterijen en batterijsets schoon en droog. Maak verontreinigde aansluitingen schoon met een droge, schone doek.**

### **⚠ Let op**

**Om schade te voorkomen, mag u het product niet blootstellen aan hittebronnen of hoge temperaturen, zoals een onbewaakte auto die in de zon staat.**

Voor de beste prestaties van de lithium-ionbatterij:

- **Laat de Imager niet langer dan 24 uur aangesloten op de lader, daar dit de levensduur van de batterij kan verkorten.**
- **Laad de Imager elk half jaar minimaal twee uur op voor een maximale levensduur van de batterij. De batterij zal zonder gebruik na ongeveer zes maanden ontladen zijn. Batterijen die lange tijd niet zijn gebruikt, moeten twee tot tien keer worden opgeladen voordat de volledige capaciteit is bereikt.**

## Batterijen opladen

Voordat u de Imager voor de eerste keer gebruikt, moet u de batterij minimaal twee en een half uur opladen. De batterijstatus wordt aangegeven door de oplaadindicator met vijf segmenten.

### Opmerking


*Nieuwe batterijen zijn nog niet volledig opgeladen. U moet de batterij twee tot tien keer opladen/ontladen voordat deze tot de maximale capaciteit kan worden opgeladen.*

Kies één van de volgende opties om de batterij op te laden.

### Batterijlaadstation voor twee batterijen



1. Sluit de netvoeding aan op een wandcontactdoos en sluit de uitgang aan op het laadstation.
2. Plaats één of twee slimme batterijen in het laadstation.
3. Laad de batterijen op tot de oplaad-LED's van de oplader continu groen branden.
4. Verwijder de slimme batterijen en trek de stekker uit het stopcontact wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen.

### AC-netvoedingsaansluiting op de Imager

1. Steek de netvoedingsadapter in een wandcontactdoos en sluit de zijde met de gelijkstroomstekker aan op de netvoedingsaansluiting op de Imager.  knippert op het display terwijl de batterij opgeladen wordt door de netvoedingsadapter.
2. Laad de batterij op tot de oplaadindicator op het display niet meer knippert.
3. Koppel de netvoedingsadapter los wanneer de slimme batterij volledig is opgeladen.

### Opmerking

*Zorg dat de Imager vrijwel op kamertemperatuur is voordat u de Imager op de lader aansluit. Zie de temperatuurspecificatie voor het opladen. Laad niet op bij extreem hoge of lage temperaturen. Wanneer u oplaadt bij extreme temperaturen, kan de batterijcapaciteit afnemen.*

 wordt in de hoek linksboven op het display weergegeven wanneer de Imager is aangesloten op de netvoeding en de batterij is verwijderd. Wanneer de voeding van de Imager is uitgeschakeld en de netvoedingsadapter wordt aangesloten op de Imager, knippert  in het midden van het display om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen.

Laat de Imager aangesloten op de lader tot het batterijstatuspictogram aangeeft dat de Imager volledig is opgeladen. Als u de Imager uit de lader verwijdert voordat de Imager volledig is opgeladen, werkt deze mogelijk minder lang.

### Opmerking

*Wanneer de batterij is aangesloten op de netvoeding of de eenheid in videomodus staat, wordt de functie Slaapstand/Automatisch uitschakelen automatisch gedeactiveerd.*

### Optionele 12V-aanstekerlader

1. Sluit de 12V-adapter aan op de 12V-aansluiting van het voertuig.
2. Sluit de uitgang aan op de netvoedingsaansluiting van de Imager.
3. Laad op tot de indicator op het scherm vol/ weergeeft.
4. Koppel de 12V-adapter en de Imager los wanneer de batterij volledig is opgeladen.

#### Let op

**Als de auto wordt gestart of via startkabels wordt verbonden, moet de batterijlader worden verwijderd om schade aan de Imager te voorkomen.**

- Werk altijd in het opgegeven temperatuurbereik.
- Bewaar de batterijen niet in extreem koude omgevingen.
- Probeer de batterijen niet op te laden in extreem koude omgevingen.

#### Let op

**Verbrand het product en/of de batterij niet. Ga naar de website van Fluke voor informatie over recycling.**

## Gegevens radiofrequentie

Zie tabel 14 voor instructies om toegang te krijgen tot digitale kopieën van de certificaat-ID's op de Imager.

Ga om het instructieblad Radio Frequency Data Class B (gegevens over radiofrequentie voor klasse B) weer te geven naar <http://www.fluke.com/fluke/nl/support/manuals> en zoek naar 4409209.

## Algemene specificaties

	TiX500	TiX501	TiX520	TiX560	TiX580
<b>Temperatuur</b>					
Tijdens bedrijf	-10 °C tot 50 °C				
Opslag	-20 °C tot 50 °C zonder batterijen				
<b>Relatieve vochtigheid</b>	10 % tot 95 % niet-condenserend				
<b>Hoogte</b>					
Tijdens bedrijf	2000 m				
Opslag	12.000 m				
<b>Display</b>	Liggend VGA-LCD-kleurenscherm van 14,5 cm diagonaal met achtergrondverlichting en met touchscreen				

**TiX500, TiX501, TiX520, TiX560, TiX580**  
**Gebruiksaanwijzing**

	TiX500	TiX501	TiX520	TiX560	TiX580
<b>Voeding</b>					
Batterijen	2 slimme oplaadbare lithium-ionbatterijsets met uit vijf segmenten bestaand LED-display voor de batterijspanning.				
Gebruiksduur batterij	3 uur tot 4 uur continu gebruik voor elke batterijset (de daadwerkelijke gebruiksduur is afhankelijk van instellingen en gebruik.)	2 uur tot 3 uur continu gebruik voor elke batterijset (de daadwerkelijke gebruiksduur is afhankelijk van instellingen en gebruik.)	3 uur tot 4 uur continu gebruik voor elke batterijset (de daadwerkelijke gebruiksduur is afhankelijk van instellingen en gebruik.)		2 uur tot 3 uur continu gebruik voor elke batterijset (de daadwerkelijke gebruiksduur is afhankelijk van instellingen en gebruik.)
Laadduur batterij	2,5 uur voor volledig opladen				
AC-batterijlader	Ti SBC3B-lader voor twee batterijen (110 V AC tot 220 V AC, 50/60 Hz, meegeleverd) of opladen in de camera. Inclusief universele AC-adapters. Optionele 12V-oplaadadapter voor in de auto.				
Netvoeding	Werkt op netstroom met de meegeleverde voeding: Inclusief universele AC-adapters 110 V AC tot 220 V AC, 50/60 Hz				
Energiebesparing	Door de gebruiker te selecteren slaapstand en uitschakelstand				
<b>Veiligheid</b>	IEC 61010-1: Vervuilinggraad 2				
<b>Wireless radio</b>					
Frequentie	2412 MHz tot 2462 MHz				
Uitgangsvermogen	<100 mW				
<b>Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)</b>					
Internationaal	EN61326-1, CISPR 11: Groep 1, Klasse A <i>Groep 1: De apparatuur heeft bewust gegenereerde en/of gebruikt geleidend gekoppelde hoogfrequente energie die nodig is voor het interne functioneren van de apparatuur zelf.</i> <i>Klasse A: De apparatuur is geschikt voor gebruik in alle gebouwen behalve woningen en gebouwen die direct zijn aangesloten op een laagspanningsvoedingsnet voor gebouwen voor woondoeleinden. Er kunnen mogelijk problemen ontstaan met het garanderen van de elektromagnetische compatibiliteit in andere omgevingen, vanwege geleide en uitgestraalde storingen.</i> <i>Let op: deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen en biedt wellicht niet voldoende bescherming tegen radio-ontvangst in dergelijke omgevingen.</i>				
Korea (KCC)	Apparatuur van klasse A (industriële zend- en communicatieapparatuur) <i>Klasse A: De apparatuur voldoet aan de vereisten voor industriële (klasse A) elektromagnetische stralingsapparatuur, en de verkoper en gebruiker dienen hiermee rekening te houden. Deze apparatuur bedoeld voor gebruik in zakelijke omgevingen en is niet bestemd voor thuisgebruik.</i>				
VS (FCC)	47 CFR 15 subdeel C secties 15.207, 15.209, 15.249				
<b>Trillingsvastheid</b>	0,03 g <sup>2</sup> /Hz (3,8 g <sub>RMS</sub> , 5 Hz tot 500 Hz, 3 assen, 30 min/as), 2,5 g, IEC 60068-2-6				
<b>Sinusvormige trillingen</b>	10 Hz tot 70,5 Hz (amplitude van 0,3 mm, 70,5 Hz tot 150 Hz (3 g <sub>PIEK</sub> ))				
<b>Halfsinus-schok</b>	25 G, IEC 68-2-29				
<b>Valbestendigheid</b>	1 meter (met standaardlens)				
<b>Afmetingen (H x B x D)</b>	27,3 cm x 15,9 cm x 9,7 cm				
<b>Gewicht (inclusief batterij)</b>	1,54 kg				
<b>Beschermingsklasse</b>	IP54				
<b>Kalibratiecyclus</b>	2 jaar (bij normale werking en normale veroudering)				
<b>Ondersteunde talen</b>	Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees en Turks				

## Gedetailleerde specificaties

	TiX500	TiX501	TiX520	TiX560	TiX580
<b>Temperatuurmetingen</b>					
Temperatuurbereik (niet gekalibreerd onder -10 X)°	-20 °C tot 650 °C	-20 °C tot 650 °C	-20 °C tot 850 °C	-20 °C tot 1200 °C	-20 °C tot 1000 °C
Nauwkeurigheid	±2 °C of 2% (de grootste van de twee) bij een omgevingstemperatuur van 25 °C				
<b>Beeldverwerkingsprestaties</b>					
Beeldverversingsfrequentie	9 Hz of 60 Hz verversingsfrequentie, afhankelijk van modelvariant				
Detectorresolutie	320 x 240	640 x 480	320 x 240	320 x 240	640 x 480
SuperResolution	640 x 480	N.v.t.	640 x 480	640 x 480	1280 x 960
Warmtegevoeligheid (NETD)	≤0,05 °C bij een temperatuur van het meetoppervlak van 50 °C (30 mK)	≤0,075 °C bij een temperatuur van het meetoppervlak van 75 °C (30 mK)	≤0,04 °C bij een temperatuur van het meetoppervlak van 40 °C (30 mK)	≤0,03 °C bij een temperatuur van het meetoppervlak van 30 °C (30 mK)	≤0,05 °C bij een temperatuur van het meetoppervlak van 50 °C (30 mK)
Pixels totaal	76.800	307.200	76.800	76.800	307.200
Infrarood-spectraalband	7,5 µm tot 14 µm (lange golf)				
Digitale zoom	2X, 4X	2X	2X, 4X	2X, 4X, 8X	2X, 4X, 8X
<b>IR-Fusion-technologie</b>					
Autoblend-modus	100 %, 75 %, 50 %, 25 % IR plus volledig visueel op camera	Continu variabel	100 %, 75 %, 50 %, 25 % IR plus volledig visueel op camera	Continu variabel	Continu variabel
Beeld-in-beeld	100 %, 75 %, 50 %, 25 % IR				
<b>Visuele camera (voor zichtbaar licht)</b>					
Type	Industriële prestaties 5,0 MP				
Parallaxuitlijning met standaard IR-lens	Van ~60 cm tot oneindig				
<b>Standaard infraroodlens</b>					
Doorsnede van het aftastoppervlak (h x v)	24 ° x 17 °	34 ° x 24 °	24 ° x 17 °	24 ° x 17 °	34 ° x 24 °
Ruimtelijke resolutie (IFOV)	1,31 mrad	0,93 mrad	1,31 mrad	1,31 mrad	0,93 mrad
Minimale focusafstand	15 cm				
IR-Fusion Autoblend	Beeld-in-beeld en volledig beeld				
<b>Optionele slimme 2X-telelens</b>					
Doorsnede van het aftastoppervlak (h x v)	12 ° x 9 °	12 ° x 8,5 °	12 ° x 9 °	12 ° x 9 °	12 ° x 8,5 °
Ruimtelijke resolutie (IFOV)	0,65 mrad	0,33 mrad	0,65 mrad	0,65 mrad	0,33 mrad
Minimale focusafstand	45 cm				
IR Fusion-technologie	Beeld-in-beeld en volledig beeld				
<b>Optionele slimme 4X-telelens</b>					
Doorsnede van het aftastoppervlak (h x v)	6,0 ° x 4,5 °	N.v.t.	6,0 ° x 4,5 °	6,0 ° x 4,5 °	N.v.t.
Ruimtelijke resolutie (IFOV)	0,33 mrad		0,33 mrad	0,33 mrad	
Minimale focusafstand	1,5 m		1,5 m	1,5 m	
IR Fusion-technologie	Beeld-in-beeld en volledig beeld		Beeld-in-beeld en volledig beeld	Beeld-in-beeld en volledig beeld	

**TiX500, TiX501, TiX520, TiX560, TiX580**  
**Gebruiksaanwijzing**

	TiX500	TiX501	TiX520	TiX560	TiX580
<b>Optionele slimme groothoeklens</b>					
Doorsnede van het aftastoppervlak (h x v)	46 ° x 34 °	48 ° x 34 °	46 ° x 34 °	46 ° x 34 °	48 ° x 34 °
Ruimtelijke resolutie (IFOV)	2,62 mrad	1,31 mrad	2,62 mrad	2,62 mrad	1,31 mrad
Minimale focusafstand	15 cm				
IR Fusion-technologie	Volledig scherm				
<b>Optionele slimme macrolens</b>					
Minimumgrootte van het meetoppervlak	25 µ	N.v.t.	25 µ	25 µ	N.v.t.
Doorsnede van het aftastoppervlak (h x v)	36,1 ° x 27,1 °		36,1 ° x 27,1 °	36,1 ° x 27,1 °	
Werkafstand	~8 mm tot ~14 mm optimaal op 10 mm		~8 mm tot ~14 mm optimaal op 10 mm	~8 mm tot ~14 mm optimaal op 10 mm	
<b>Beeldweergave</b>					
Kleurenpaletten					
Standaard	Blauw-rood, Grijswaarden, Grijswaarden omgekeerd, Hoog contrast, Amber, Amber omgekeerd, Heet metaal, Metaalkleuren				
Ultra Contrast	Blauw-rood ultra, Grijswaarden ultra, Grijswaarden omgekeerd ultra, Hoog contrast ultra, Amber ultra, Amber omgekeerd ultra, Heet metaal ultra, IJzerkleuren ultra				
Niveau en meetbereik					
Gelijkmatige automatische en handmatige schaalinstelling voor niveau en meetbereik					
Snel automatisch schakelen tussen handmatige en automatische modus					
Snel automatisch schaal veranderen in handmatige modus					
Minimaal meetbereik (in handmatige modus)	2,0 °C				
Minimaal meetbereik (in automatische modus)	3,0 °C				
<b>Vastleggen van beelden en gegevensopslag</b>					
Opslagmedium					
Intern flash-geheugen	4 GB				
Micro-SD-geheugenkaart	<p>Wordt geleverd met ≥4 GB-geheugenkaart waarop ten minste 2000 volledig radiometrische (.is2) infrarood- en gekoppelde IR-PhotoNotes-beelden kunnen worden opgeslagen, elk met 60 sec. ingesproken tekst, of 5000 basisbestanden (.bmp of .jpg).</p> <p>Opmerking Fluke beveelt de geheugenkaart aan die met de Imager is geleverd of verkrijgbaar is bij Fluke. Fluke kan het gebruik of de betrouwbaarheid van geheugenkaarten van andere merken of met andere capaciteiten niet garanderen.</p>				
USB-opslagapparaat	<p>USB-poort beschikbaar (USB-opslagapparaat niet meegeleverd)</p> <p>Opmerking Het totale aantal beelden dat in het interne geheugen of op de SD-geheugenkaart kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de toegevoegde IR-PhotoNotes of andere opgeslagen items.</p>				
Fluke Cloud permanente opslag	Ja				



	TiX500	TiX501	TiX520	TiX560	TiX580
Bestandsindelingen	Niet-radiometrisch (.bmp, .jpg) of volledig radiometrisch (.is2). Geen analysesoftware vereist voor niet-radiometrische bestanden (.bmp, .jpg).				
Exportbestandsindelingen met SmartView-software	.bmp, .gif, .jpg, .png, .tiff				
Geheugen weergeven	Miniatuurweergave en weergave op volledig scherm				
<b>Video opnemen</b>					
Standaard, niet-radiometrisch	Weergave via Smart View-software, Windows Media Player, Quicktime en op de Imager. AVI met H.264 MPEG-codering maakt ook spraakopname naast het opnemen van video mogelijk.				
Opnamesnelheid	24 fps (9 fps bij Imagers met 9 Hz verversingsfrequentie)				
Radiometrisch	Weergave op Imager en met SmartView-software in bedrijfseigen .is3-indeling. Ondersteunt spraakopname naast het opnemen van video.				
Opnamesnelheid	20 fps (9 fps bij Imagers met 9 Hz verversingsfrequentie)				
IR-PhotoNotes-aantekeningen	5 beelden	2 beelden	5 beelden	5 beelden	5 beelden
Ingesproken tekst	Tot 60 sec. opnametijd per beeld. Af te spelen op de camera. Optionele Bluetooth-headset verkrijgbaar maar niet vereist.				
Geschreven tekst	Ja				
<b>Video streamen (weergave op afstand)</b>					
SmartView-software op pc	USB, WiFi-hotspot of WiFi-netwerk				
Mobiel apparaat	Fluke Connect-app met WiFi-hotspot				
Tv-monitor	HDMI				
<b>Afstandsbediening</b>	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	SmartView-software of Fluke Connect-app	SmartView-software of Fluke Connect-app
<b>Wireless connectiviteit</b>	Pc, mobiel apparaat (iOS 4s of nieuwer of Android™ 4.3 of nieuwer) en WiFi naar LAN (waar beschikbaar)				
<b>MATLAB® en LabVIEW® toolboxes</b>	N.v.t.	Ja	N.v.t.	Ja	Ja

